

Тип документа:

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Модель станка:

ОТРЕЗНОЙ СТАНОК TF4

Производитель:



Серийный N°/Год:



ВАЖНО! “ПЕРЕВОД ОРИГИНАЛЬНЫХ ИНСТРУКЦИЙ”

Данная инструкция считается неотъемлемой частью станка и должна всегда находиться в свободном доступе для персонала, работающего со станком. Инструкция должна прилагаться к станку при его перепродаже.



Оператор обязан прочитать инструкцию и четко следовать содержащимся в ней указаниям, так как производитель не несет никакой ответственности за вред, причиненный персоналу, оборудованию или самому станку, вследствие несоблюдения условий, описанных ниже.

Покупатель обязан соблюдать производственную тайну, и, следовательно, данная документация и приложения к ней не подлежат подделке, внесению изменений или передаче третьим лицам без письменного разрешения производителя или его представителя.



1 - Введение

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

Нижеподписавшиеся подтверждают следующее:

- Товары были доставлены в рабочем состоянии и в полном комплекте.
- Товары доставлены вместе с инструкцией по эксплуатации для предоставления оператору перед началом использования товара.
Инструкция содержит, помимо прочего, информацию о рисках, связанных с использованием товара.
- Товар будет установлен и/или использован после выполнения всех необходимых проверок, относящихся к способу и месту использования, как указано в инструкции по эксплуатации.

Место и дата

Покупатель

Данный документ является собственностью производителя или его представителя и не подлежит передаче, изменению, копированию или передаче третьим лицам без письменного разрешения

СОДЕРЖАНИЕ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

| | |
|---|-----------|
| 1 - Введение | 2 |
| АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ | 2 |
| СОЖЕРЖАНИЕ И ОБОЗНАЧЕНИЯ | 3 |
| Список ссылок | 5 |
| ДОКУМЕНТ И ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ | 7 |
| Предмет и структура документа | 7 |
| Характеристики персонала | 8 |
| ССЫЛОЧНЫЕ СТАНДАРТЫ | 9 |
| СИМВОЛЫ И ОБОЗНАЧЕНИЯ | 10 |
| ДИАПАЗОН ПРИМЕНЕНИЯ..... | 11 |
| Использование по назначению | 11 |
| Использование станка запрещено | 12 |
| 2 - Характеристики | 13 |
| ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ | 13 |
| ОПИСАНИЕ СТАНКА | 14 |
| Технические характеристики | 14 |
| Чертеж: габаритные размеры | 15 |
| Идентификация станка и производитель | 17 |
| Описание станка | 18 |
| 3 – Предотвращение несчастных случаев и безопасность | 20 |
| ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ | 20 |
| ЗОНЫ РИСКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ | 21 |
| Условия установки | 21 |
| Обслуживание и защитные устройства..... | 21 |
| Тепловая опасность | 21 |
| Одежда персонала | 21 |
| Приведение станка в движение | 22 |
| Остановка и выключение станка | 22 |
| Освещение рабочего места | 22 |
| Уровень шума | 22 |
| ОСТАТОЧНЫЕ РИСКИ | 23 |
| Таблица: Остаточные риски | 23 |
| 4 – Подъем и транспортировка | 24 |
| ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ | 24 |
| Подъем | 24 |
| Транспортировка | 24 |
| Удаление упаковки и очистка компонентов | 24 |
| ПРАВИЛЬНЫЙ ПОДЪЕМ СТАНКА | 25 |
| Таблица: Точки подъема | 25 |
| 5 - Установка | 26 |
| ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ | 26 |
| Способы установки | 26 |
| Предварительные проверки | 26 |
| Процедура установки | 28 |




| | |
|---|-----------|
| 6 - Оснащение | 29 |
| ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ | 29 |
| ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ | 30 |
| ПАНЕЛЬ РЕГУЛИРОВКИ СКОРОСТИ | 31 |
| 7 - Эксплуатация | 32 |
| ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ | 32 |
| Ввод в эксплуатацию | 32 |
| ПРОЦЕДУРА РАБОТЫ | 33 |
| 8 - Обслуживание | 34 |
| ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ | 34 |
| Плановое обслуживание | 35 |
| Текущее обслуживание | 36 |
| Смазочные материалы и обозначения | 38 |
| ХРАНЕНИЕ И ДЕМОНТАЖ | 39 |
| Хранение станка и длительная установка в эксплуатации | 39 |
| Вывод из эксплуатации, демонтаж или списание станка | 39 |
| Таблица: Утилизация компонентов | 39 |
| 9 – Каталог запасных частей | 40 |
| ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ | 40 |
| 10 – Список приложений | 44 |
| ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ | 45 |
| СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ | 46 |
| ИНСТРУКЦИЯ ПО СМЕНЕ НАПРЯЖЕНИЯ | 51 |
| СХЕМА ПНЕВМОГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ | 52 |



Список ссылок

| | |
|---|------------------------|
| 01, отрезной диск..... | 24, 29, 34, 36, 39, 43 |
| 02, ящик..... | 24, 42 |
| 03, прижимной рычаг..... | 34, 37, 39 |
| 03, толкающий рычаг | 29 |
| 04, шток..... | 41, 42 |
| 05, ножная педаль..... | 24, 37 |
| 06, всасывающий блок | 24 |
| 07, проушины | 31 |
| 08, двигатель..... | 20, 24, 33, 38, 41, 43 |
| 09, блок сжатого воздуха..... | 24, 41, 42 |
| 10, панель регулировки скорости..... | 24, 37 |
| 11, защитная панель | 24 |
| 12, фланец всасывающего блока | 24 |
| 13, панель управления..... | 24, 29, 36, 39 |
| 14, регулировочный болт | 43 |
| 15, счетчик метров и направляющая рукава (Опция)..... | 24, 34 |
| 16, держатель рукава (Опция)..... | 24, 34 |
| 17, миллиметровая линейка | 24 |

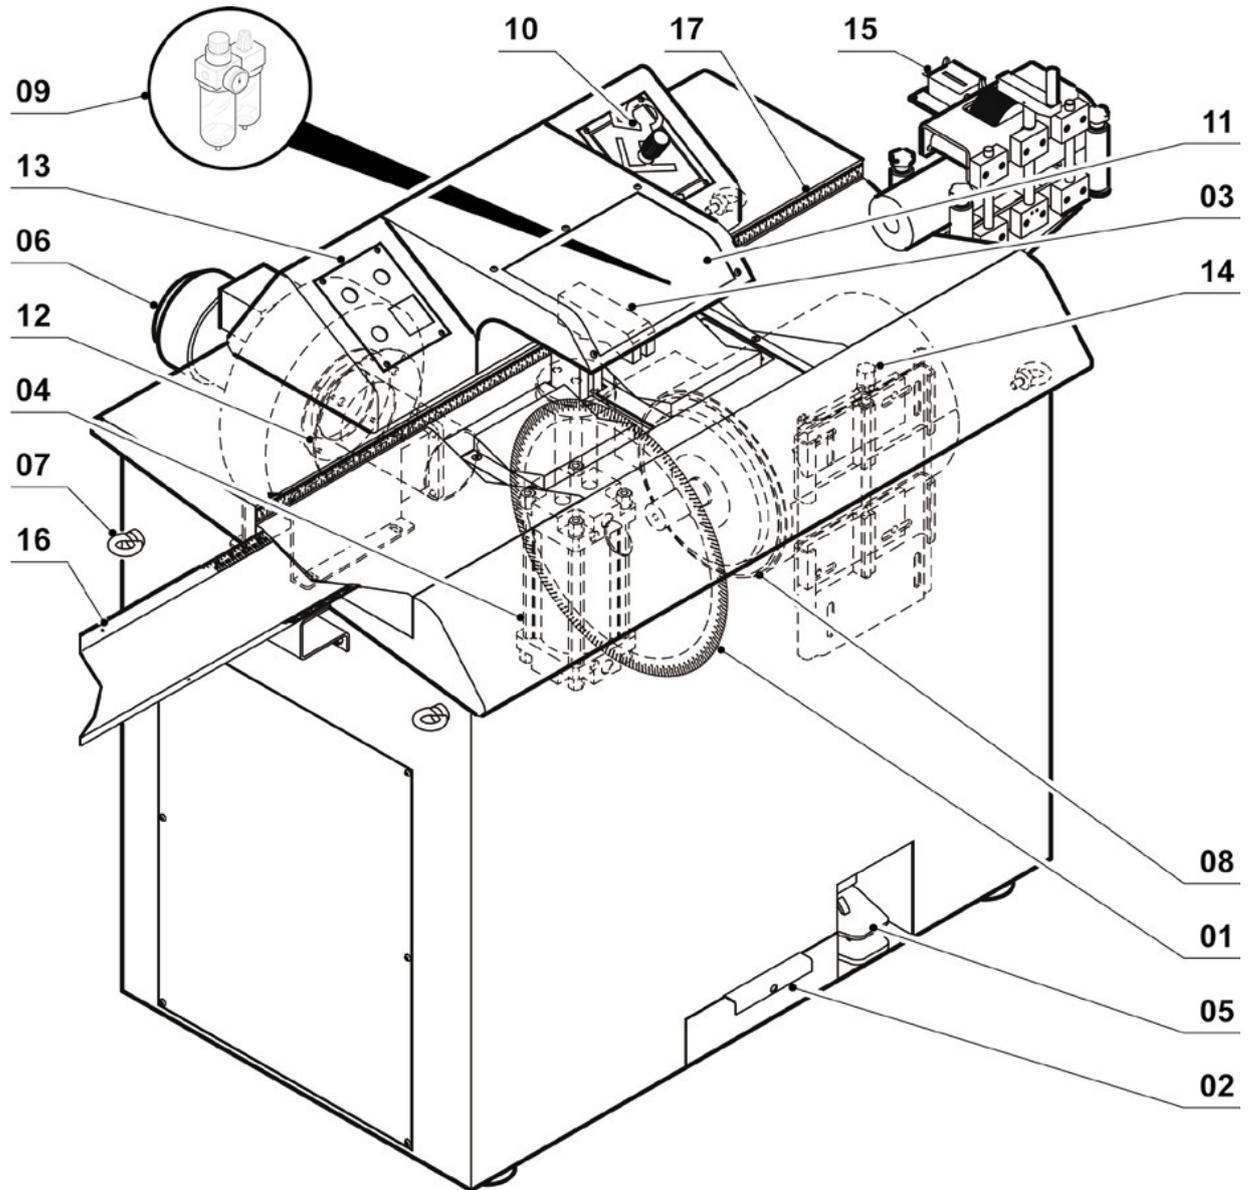

ДОКУМЕНТ И ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Данный документ предназначен для ознакомления специалистов, чей опыт или квалификация позволяют им работать, соблюдая большинство общих стандартов по безопасности, и которые обладают специфическими навыками. Предполагается, что каждый сотрудник имеет основные знания, требуемые для выполнения своих функций.

Покупатель должен убедиться, что оператор станка имеет навыки и способности, необходимые для работы.



Ознакомление с инструкцией обязательно для всех специалистов, которые будут привлечены к работе на станке. Также они должны быть проинформированы обо всех ОСТАТОЧНЫХ РИСКАХ, связанных с использованием станка или производимой продукцией.

В инструкции НЕ БЕРУТСЯ в расчет пробелы в образовании или навыках специалистов, которые могут повлиять на работу со станком.

Сотрудники, привлеченные к работе, обслуживанию и/или другим операциям со станком, должны обладать специальным опытом работы с данным видом оборудования, или пройти профессиональное обучение.



Покупатель несет ответственность за все повреждения или травмы сотрудников, которых он привлек к работе со станком.

Некоторые общие инструкции по безопасности могут быть повышенными, а в некоторых возникающих ситуациях и затруднительными к исполнению (например, первый запуск, специфические задачи по обслуживанию, испытания без загрузки, неполадки или неисправности, и т.п.).

В этих случаях оператор, монтажник или обслуживающий техник может поступить по своему усмотрению при соблюдении следующих условий:

- Полная осознанность своих действий.
- Наличие соответствующих навыков и знаний.
- Действия не будут направлены на причинение сознательного вреда собственному здоровью.

Предмет и структура документа

Предметом данного документа (ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ) является достоверное руководство, которое обеспечивает безопасную работу и позволяет правильно осуществлять все необходимые операции по обслуживанию станка.

Все сотрудники, работающие со станком, должны прочитать и понять все описанное в документе. Оригинал документа был составлен на итальянском языке, таким образом, в случае каких-либо несоответствий или сомнений необходимо обратиться к оригинальной версии или за дополнительными разъяснениями к производителю.

Указания, представленные в документе, не замещают правила безопасности и технические сведения по установке и работе, которые относятся непосредственно к продукту, а также правила, диктуемые здравым смыслом и принятые в стране, где используется станок.

Документ разбит на ГЛАВЫ (ВВЕДЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ и т.д.), как обозначено в СОДЕРЖАНИИ.

Главы и содержащаяся в них информация расположены в порядке значимости.



Характеристики персонала

Специалист, перед которым ставятся задачи на работе со станком, должен пройти специальное профессиональное обучение или иметь соответствующий опыт работы со станком данного типа.

Если, по какой-либо причине, при установке станка или запуске производства обучение не проводилось, Покупатель обязан попросить провести обучение и/или убедиться, что соблюдаются все условия, указанные в данном документе.



С целью предотвращения порчи имущества или травм персонала, мы предлагаем Клиенту сообщить операторам обо всех ОСТАТОЧНЫХ РИСКАХ, которые могут возникнуть при эксплуатации станка.

Персонал, привлекаемый к работе на станке или к его обслуживанию, должен состоять из квалифицированных, осведомленных и опытных специалистов, которые понимают стоящие перед ними задачи и способны верно интерпретировать содержание данного руководства, а также провести все проверки тщательно и с соблюдением всех правил безопасности.

Привлечение неквалифицированных, нетрудоспособных, нетрезвых, использующих наркотических средства сотрудников категорически запрещено.

Покупатель принимает на себя полную ответственность за квалификацию и умственное или физическое состояние привлекаемого к работе персонала.

Покупатель или работодатель несет гражданскую ответственность за весь ущерб, причиненный людям или имуществу, персоналом, допущенным к использованию станка.


Сотрудники должны соответствовать следующим требованиям:

- в полной мере использовать верхние и нижние конечности.
- различать и знать цвета.
- обладать хорошим зрением и слухом.
- уметь читать и писать.
- знать сигналы опасности и предупреждающие сигналы на станке.
- уметь работать автономно на производственных предприятиях и с аналогичной техникой.
- быть способными обеспечить рабочий цикл, проверить правильную работу и уровень качества продуктов, исправить и сообщить об отклонениях от нормы, если необходимо.
- делать необходимые записи для гарантии обеспечения предписанного качества и надлежащей эффективности производства.



Использование станка людьми, употребляющими алкоголь, лекарственные препараты и/или наркотики запрещено

Сотрудникам, работающим со станками, необходимо всегда использовать индивидуальное защитное снаряжение, установленное законом страны, где используется станок, а также дополнительно предоставляемое работодателем: кожаные перчатки, безопасная обувь и т.п.

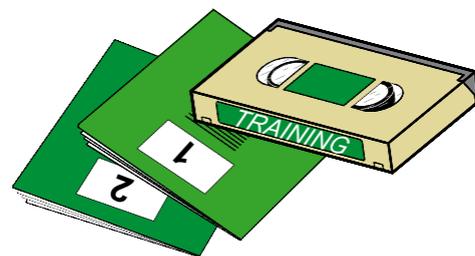

ССЫЛОЧНЫЕ СТАНДАРТЫ

В данной главе перечислены международные стандарты и национальные законы, в соответствии с которыми спроектирован и сконструирован станок.

- **2006/42/CE** Новая директива CE «Машины, механизмы и машинное оборудование» (отмена директивы 98/37/CE, бывшая 89/392/CEE)
- **2006/95/CE** Директива по низковольтному оборудованию
 - **2004/108/CE** Электромагнитная совместимость, Законодательный акт N° 194 от 6/11/2007.
 - **Законодательный акт n° 81** от 9/4/2008 Применение консолидационного акта по безопасности (бывший законодательный акт 626/94 от 18/9/1994), директива для совершенствования системы безопасности здоровья и труда работников на рабочем месте.
 - **Указ президента n° 547** от 27/4/1955 Стандарты для предотвращения несчастных случаев на рабочем месте.
 - **UNI EN ISO 12100:2010** Безопасность машин – Принципы оценки риска.
 - **UNI EN 349:** 2008 Безопасность машин – Минимальные расстояния для предотвращения раздробления частей тела.
 - **UNI EN 953:** 2009 Безопасность машин – Общие требования к проектированию и конструированию фиксированных и движущихся защитных ограждений.
 - **UNI EN 982:** 2009 Безопасность машин – Требования безопасности к гидравлическим системам и их компонентам - гидравлика (масло)
 - **UNI EN 983:** 2009 Безопасность машин – Требования безопасности к гидравлическим системам и их компонентам - пневматика
 - **IEC EN 60204-1** Безопасность машин – Электрическое оборудование машин Часть 1: Общие правила.
 - **EN ISO 11202: 2009** Акустика – шум, создаваемый машинами и оборудованием. Измерение уровней звукового давления на рабочем месте и других определенных местах – метод испытания на месте работы.
 - **EN 60529** (Июнь 1997) Уровень защиты корпуса (IP код).
 - **IEC ISO 446** (1989) Идентификация изолированных и неизолированных проводов с использованием цветов.
 - **UNI 10893: 2000** Техническая документация на продукт – Инструкции по эксплуатации.
 - **UNI - ISO 10015: 2000** Рекомендации по проведению обучения.
 - **ISO 7000 - DIN 30600** Графические символы и знаки для обозначения функций.
 - **UNI 11394:2011** Техническая информация - Тестирование удобства использования инструкций по применению технических товаров.
 - **НОРМЫ (CE) N.1272/2008 ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА** По классификации, маркировке и упаковке веществ и смесей.



СИМВОЛЫ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

В некоторых случаях опасные зоны обозначены в инструкции по эксплуатации и/или на станке с использованием знаков, шильд, символов или иконок, которые означают опасность или правило (обязанность). Например, правило обращения с документом, который должен быть всегда доступен, его порча и нарушение целостности запрещены.

Операции или ситуации, в которых задействованный персонал должен быть предельно осторожен. Общая опасность высокого напряжения.

Работа, требующая привлечения квалифицированных и ответственных специалистов, и/или требование заземлить установку.

Опасность, вызванная электромагнитным излучением.

Зоны нагрева: означает опасность из-за наличия зон нагрева или задействования деталей при высоких температурах (опасность ожога).

Раздробление, порезы или ссадины, риск поскользнуться: обозначает возможность или опасность причинения вреда здоровью оператора.

Взрывы: обозначает потенциальный риск взрыва или требование установки взрывозащитного оборудования.


Запрет на снятие защитных ограждений станка.

Запрет общего характера: обозначает запрет доступа в определенную зону или на выполнение маневра.

Правило: обозначает обязанность выполнять описанные операции, используя одежду и/или индивидуальное защитное снаряжение, предоставляемое работодателем (спецодежда, кожаные перчатки, безопасная обувь и т.п.).

Запрет использования не по назначению. Запрещается использовать пистолет-распылитель, направляя спрей в сторону людей, животных и работающего электрического оборудования.

Маркировка CE для обозначения требования утилизации электрических и электронных продуктов через пункты сбора отходов, которые подходят для этой цели, и обозначения отдельной утилизации для предотвращения загрязнения окружающей среды.

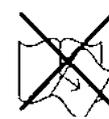



ДИАПАЗОН ПРИМЕНЕНИЯ

Производитель не несет никакой ответственности за все виды ущерба, явившегося следствием неправильной или неосторожной эксплуатации.



Станок НЕ ДОЛЖЕН использоваться неквалифицированным персоналом или экспертами, которые не работали на станке, что противоречит содержанию данной инструкции по эксплуатации и документации в приложениях.



Использование станка не по назначению категорически запрещено, а также опасно.

Использование по назначению

Станок предназначен для эксплуатации одним обученным оператором, осведомленным об остаточных рисках. Когда рабочая зона оператора находится перед станком, необходимо обеспечить достаточно пространства для безопасной работы.

Станок, описываемый в данной инструкции по эксплуатации, был спроектирован для:

резки гидравлических рукавов, характеристики которых соответствуют описанию в «Технических характеристиках» и/или «Руководстве по правильному использованию отрезных дисков».



Диапазон вариантов использования станка должен соответствовать ограничениям, оговоренным в договоре купли-продажи и описанным в таблице «технические характеристики» и инструкции по эксплуатации.



ВАЖНО Оператор должен находиться на достаточно близком от станка расстоянии, чтобы выполнять требуемые операции, но и на достаточном отдалении, чтобы исключить возможность случайного попадания рук или частей тела в зону отрезки.

В инструкции перечислены и описаны ОСТАТОЧНЫЕ РИСКИ, которые невозможно исключить на этапе проектирования (см. таблицу «Остаточные риски»).

По соображениям безопасности, никто, кроме оператора, не должен находиться рядом со станком. В качестве исключения, рядом со станком может находиться обслуживающий персонал, при условии, что он наделен специальными полномочиями начальником производства.

ВНИМАНИЕ!

При несоответствующем использовании, оборудование может представлять опасность или стать причиной повреждений частей тела человека, которые никогда не должны быть в контакте или в пространстве между движущимися частями станка.



Использование запрещено

Использование станка или его частей в целях, не соответствующих диапазону применения, категорически запрещено.



КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО:



Использование станка или его частей, не прочитав и не поняв правильно содержание инструкции по эксплуатации.

1. Использовать хрупкие, бьющиеся или не входящие в диапазон использования материалы: керамику, стекло и т.п.
2. Использовать коррозионные продукты, которые могут разрушить части станка или причинить вред здоровью оператора.
3. Изменять рабочие параметры, к которым у обычного оператора нет доступа, т.к. они защищены паролем.
4. Использовать гидравлический блок и/или установку, подсоединяя к другому оборудованию.
5. Использовать станок с неработающими или отключенными защитными устройствами.
6. Греть или сушить ветошь или одежду на горячих деталях. В дополнение к тому, что это может быть опасно, затрудняется вентиляция и охлаждение компонентов.
7. Использовать станок или детали в пожароопасной окружающей среде.
8. Использовать станок или детали без разрешения специалиста или квалифицированного персонала.
9. Использовать станок или детали при давлениях, превышающих установленные производителем.

Производитель не несет никакой ответственности за любой вид ущерба, возникшего вследствие неправильной или неосторожной работы.



При неправильном использовании, оборудование может представлять опасность или стать причиной травм частей тела, которые никогда не должны быть в контакте или находиться в пространстве между движущимися частями станка.

2 - Характеристики

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ



Описание характеристик станка позволяет идентифицировать основные компоненты и уточнить техническую терминологию, используемую в инструкции по эксплуатации.

Техническая терминология рассматривается в главе СОДЕРЖАНИЕ и ОБОЗНАЧЕНИЯ. Глава ХАРАКТЕРИСТИКИ содержит информацию о составе станка, его характеристиках, размерах, и как это идентифицируется.

Установки, работа и обслуживание описаны ниже, базируясь на информации, которая содержится в этой главе и принимается во внимание.



В некоторых случаях может потребоваться отдельно документировать функционирование программного обеспечения станка или приложить дополнительную документацию к данной инструкции, которая бы предназначалась квалифицированным профессионалам.



ОПИСАНИЕ СТАНКА

Технические характеристики

Таблица: Технические характеристики

| | |
|--|------------------------------|
| Максимальный диаметр отрезки - 6 навивок..... | 2" |
| Максимальный диаметр отрезки - 4 навивки..... | 2" 1/2 |
| Максимальный диаметр отрезки – 2 оплетки..... | 3" |
| Мощность двигателя 08 | 5,5 кВт |
|  Напряжение сети питания..... | (см. этикетки на станке) |
|  Напряжение на панели управления..... | 24 Вольт +/- 10% |
|  Блок подачи сжатого воздуха..... | 7 бар |
| Среднее потребление сжатого воздуха (*) | 2 дм ³ /цикл |
| Уровень давления шума | < 75 дБ(А) |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В)..... | 1215x740x1130 мм |
| | (47.83" x 29.13" x 44.48") |
| Вес (статическая нагрузка)..... | 370 кг (816 Lbs) |
|  Количество операторов..... | 1 # |
| Максимально допустимая температура окружающей среды..... | |
| от -5 до + 40 ° С | |
| Максимально допустимая относительная влажность | 80 % |
| Максимальное время безостановочной работы (*)..... | 23,5 часа |

(*) Эти данные зависят от способа эксплуатации



Данный документ является собственностью производителя или его представителя и не подлежит подделке, изменению, копированию или передаче третьим лицам без письменного разрешения

Чертеж: габаритные размеры.

Все размеры указаны в миллиметрах.



Подсоединение электропитания.






Положение оператора на рабочем месте.



Заземление

В инструкции указаны максимальные размеры и, где необходимо, безопасные расстояния или пространство, требуемое для обслуживания. Точные размеры станка и/или оборудования указаны на чертежах, предоставляемых по запросу.

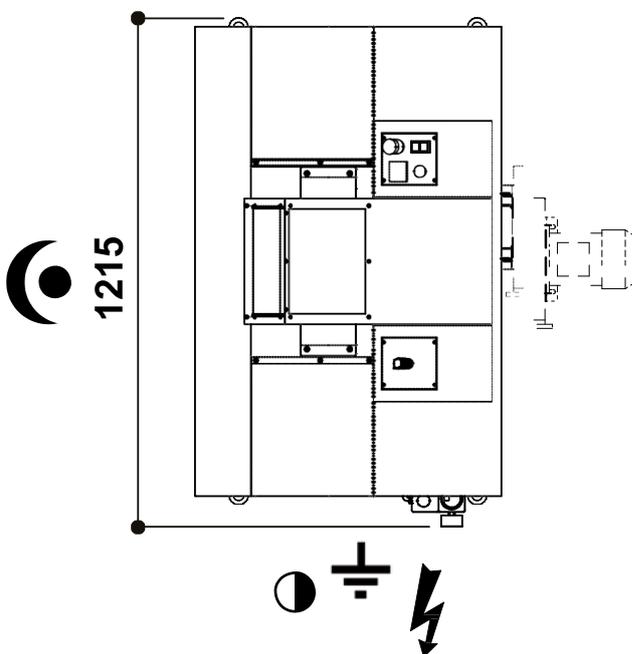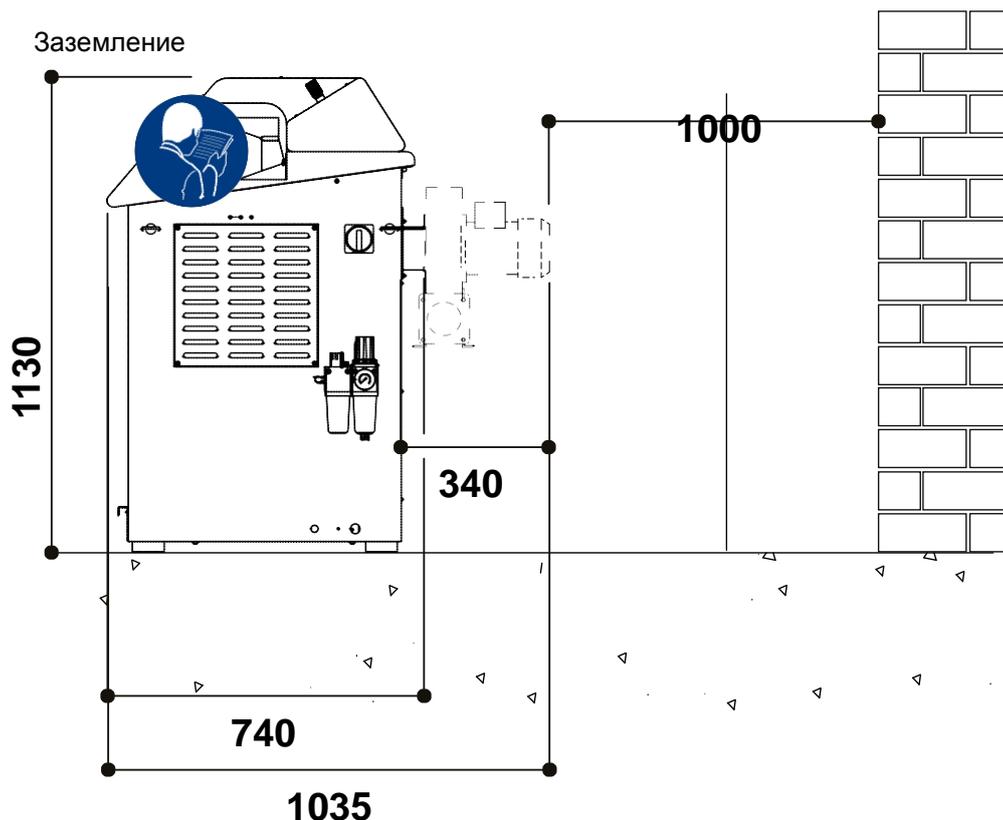

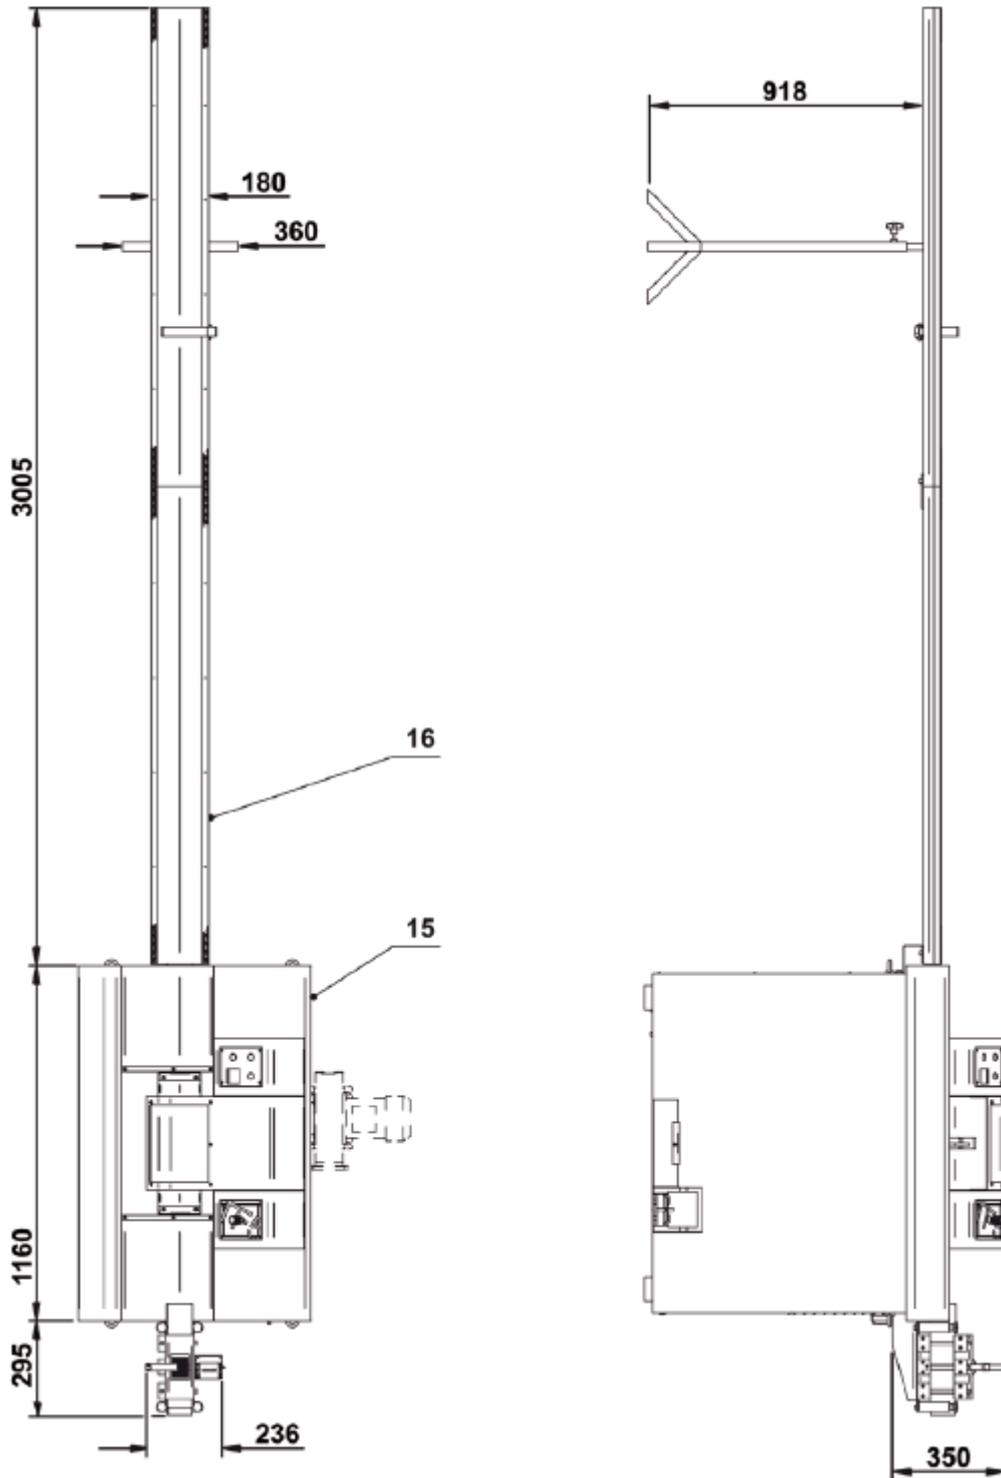

Идентификация станка и производитель


Ни при каких обстоятельствах НЕЛЬЗЯ удалять, повреждать, загрязнять, загораживать и т.п. информационные таблички на станке.



Информационные таблички должны регулярно очищаться и всегда находиться на виду, а также их НЕЛЬЗЯ закрывать какими-либо предметами (ветошью, коробками, оборудованием и т.п.).

Технические детали, описываемые в данной инструкции, не заменяют информацию, указанную в информационных табличках на станке.

| | | | |
|--|---|----------|----------------------|
|  |  | МОДЕЛЬ | <input type="text"/> |
|  | | СЕР-Й N° | <input type="text"/> |
| | | ГОД | <input type="text"/> |

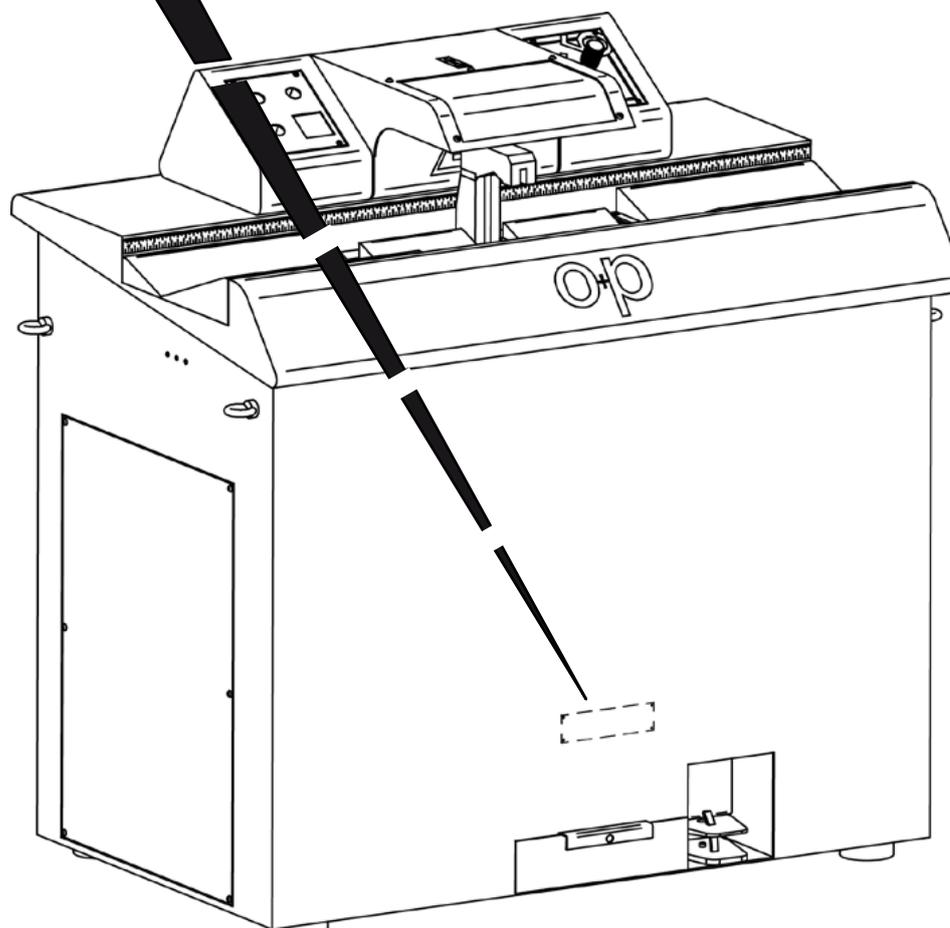

Описание станка

Данный станок может использоваться для отрезки гибких гидравлических рукавов, характеристики которых соответствуют описанию в «Технических характеристиках» и/или «Руководстве по правильному использованию отрезных дисков». Отрезка выполняется с помощью отрезного диска **01**, с приводом от электродвигателя **08**.

Отрезной диск **01** полностью утоплен в раму и открыт только непосредственно во время процедуры отрезки, когда прижимной рычаг **03** держит и придвигает рукав к отрезному диску. Прижим рукава управляется с помощью пневматического устройства и служит для предотвращения вращения рукава вокруг своей оси. Рукав может быть помещен в станок справа или слева при работе с разматывателя или катушки, или фронтально для отрезков рукава.

При загрузке рукава в станок справа или слева на станок могут быть установлены устройства, такие как счетчик метров и направляющая рукава (Опция) **15** или держатель рукава (Опция) **16**.

Длина отрезаемого рукава может быть установлена также с помощью миллиметровой линейки **17**, расположенной в начале основания под рукав; ноль находится в середине диска **01**.

ПРИМЕЧАНИЕ. Важно контролировать направление вращения диска, как описано в главе «Установка» и/или «Руководстве по правильному использованию отрезных дисков».

Специальный профиль диска обеспечивает быстрый и чистый отрез.

Отрезка контролируется ножной педалью **05**. Таким образом, руки оператора свободны, и он может держать рукав.



Во время операций по отрезке и обслуживанию обязательно одевать защитные перчатки и очки и не подносить руки близко к лезвию.




Отходы отрезки обычно остаются в ящике **02**, расположенном в передней части станка.

В определенных случаях всасывающий блок **06** поставляется опционально для отвода дыма и пыли, образующихся при отрезке. Всасывающий блок устанавливается с обратной стороны станка и присоединяется к фланцу **12**.

Станок оборудован блоком сжатого воздуха **09**, который легко обслуживать, благодаря удобному доступу.

Защитная панель **11** находится в верхней части станка; также как и панель управления **13** и панель регулировки скорости **10**.

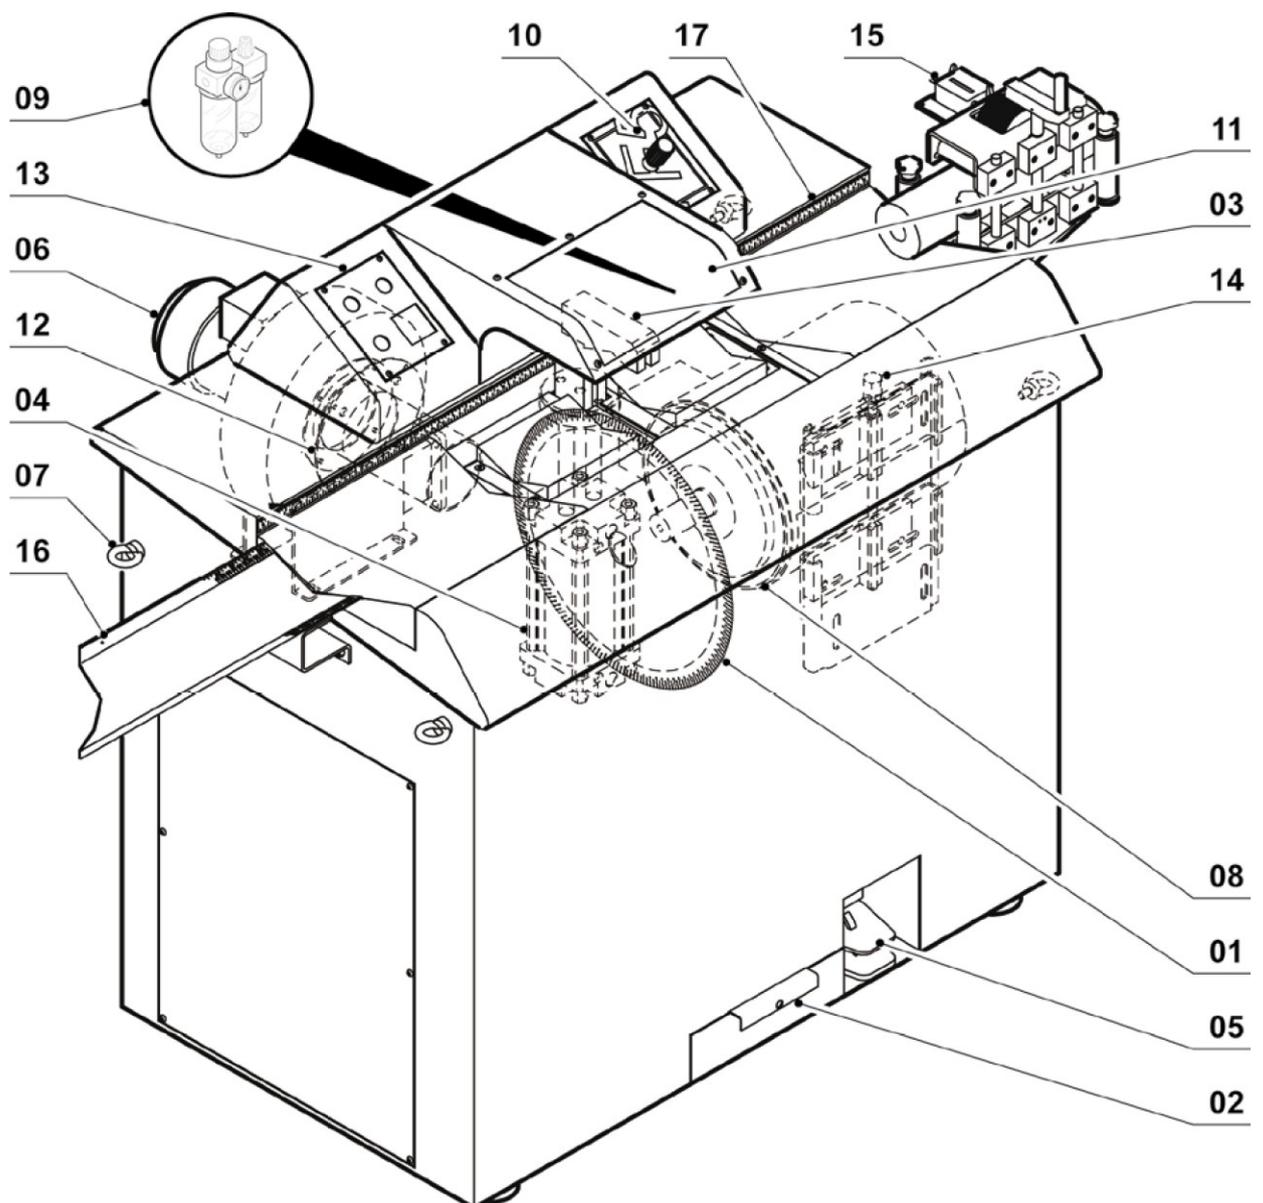

3 – Предотвращение несчастных случаев и безопасность

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Данный станок сконструирован в соответствии с наиболее высокими стандартами техники безопасности и оснащен защитными устройствами, подходящими для защиты деталей станка и оператора.



По очевидным причинам невозможно предвидеть все варианты монтажа и условий, в которых станок будет установлен, поэтому Покупатель должен сообщить производителю достоверную информацию о специфических условиях установки.

Обозначения, используемые в документе, не заменяют правила безопасности и техническую информацию по установке и эксплуатации, относящуюся непосредственно к станку, также как и правила, диктуемые здравым смыслом и правилами безопасности, действующими в стране, где используется станок.



Важно, чтобы операторам предоставлялась достоверная информация. Оператор обязан прочитать инструкцию и принять к сведению техническую информацию, предоставленную в инструкции по эксплуатации и приложениях к ней.

Производитель может провести обучение специалистов, работающих со станком, как у себя на производстве, так и на месте работ, в зависимости от условий, оговоренных в контракте.

Перемещение и/или подъем тяжелых предметов или оборудования (более 30 кг) необходимо выполнять с помощью соответствующего подъемного оборудования, используя специальные монтажные проушины, предусмотренные производителем.



Не используйте станок при обнаружении отклонений от нормы при работе. Избегайте ненадежных ремонтных работ. Ремонтные работы должны проводиться исключительно с использованием оригинальных запасных частей, которые должны точно отвечать целевому назначению.

Ответственность за детали, приобретенные на рынке, несут соответствующие производители.



ЗОНЫ РИСКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Условия установки

Станок не следует устанавливать на открытом воздухе или при неблагоприятных внешних условиях (солнце, дождь, ветер и т.д.). Безопасные расстояния также должны быть соблюдены во избежание возникновения опасных ситуаций.



Убедитесь в отсутствии электромагнитного излучения.



Стандартные станки не приспособлены для работы в легко воспламеняющихся или взрывоопасных средах. Огнезащита поставляется по запросу.

Станок спроектирован в соответствии со стандартами сохранения энергии.

Примечание. Эти условия также применимы для любых последующих установок.

Техническое обслуживание и устройства для обеспечения безопасности

Защитные ограждения, двери и ворота могут быть сняты только с помощью инструментов. В некоторых случаях их возможно открыть, принимая во внимание специальные системы защиты.



Снятие защитных ограждений или устройств при открытых дверях разрешено производить только квалифицированному персоналу и только при необходимости экстренного технического обслуживания.



По завершению работ техник должен восстановить первоначальные условия.

Защитные ограждения могут быть сняты только после отключения питания.

Переключатели и/или аварийные кнопки, расположенные непосредственно на станке или рядом с ним, оборудованы блокирующими устройствами, чтобы предотвратить случайное включение. В любом случае, убедитесь, что посторонние лица не смогут перенастроить или включить станок. Специалисты по обслуживанию должны сообщать обо всех неисправностях или повреждениях, возникших вследствие выработки или износа.

Станок необходимо чистить, используя специальное оборудование и чистящие средства, не причиняющие вреда деталям станка. Очистка станка водяной струей категорически запрещена.

Тепловая опасность




Многие поверхности станка могут быть горячими из-за избыточного нагрева (из-за двигателя, катушек, трубопровода и проч.), поэтому будьте осторожны, когда дотрагиваетесь до них.

В случае воспламенения используйте пенные огнетушители и самовсасывающие системы для борьбы с огнем в закрытых помещениях.

Одежда персонала

Персоналу запрещается находиться рядом со станком без обуви или с мокрыми руками. Запрещается носить одежду с длинными рукавами, шнуровками или поясами, которые могут быть опасны.

Сотрудники должны носить одежду и средства персональной защиты, предоставляемые работодателем: перчатки, обувь, спецодежда и т.д.

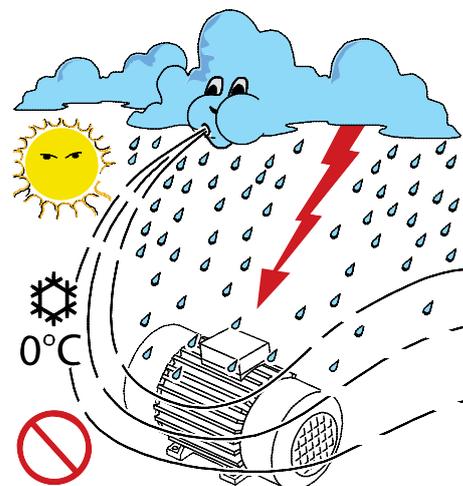

Приведение станка в движение

При приведении в движение станок представляет собой потенциальную опасность, поэтому категорически ЗАПРЕЩЕНО запускать станок без загрузки, выполнять облуживание или чистку, когда станок работает.



При работе станка задействованы потенциально опасные детали и инструменты в свободном доступе и поле зрения, и эту зону нельзя сделать полностью безопасной по объективным эксплуатационным причинам. Таким образом, чтобы не допустить повреждения конечностей, необходимо соблюдать максимальную осторожность и поддерживать предельную концентрацию внимания при проведении работ.



Оператор должен также следить за рабочим окружением, чтобы всегда было достаточно пространства для маршрута эвакуации.

Остановка или выключение станка

Даже если станок выключен, он может представлять опасность: ограждения, острые кромки и т.п., которые открыты в силу необходимости, поэтому необходимо соблюдать осторожность на всем производственном участке, а также использовать подходящие средства защиты (перчатки, обувь и проч.).



Правильная очистка рабочего места позволит избежать несчастных случаев и дополнительных рисков. Даже незначительная утечка масла может быть опасна.



Освещение рабочего места

Рабочее место должно быть правильно освещено для обеспечения полной безопасности рабочих операций и осуществления обслуживания.

Освещение должно убирать стробоскопические и ослепляющие эффекты и контраст теней.

Если невозможно обеспечить хорошее освещение, использование станка запрещено.

Уровень шума

При работе на максимальной скорости, при правильном обслуживании, станок создает акустическое (шумовое) давление до 80 дБ(А), что полностью безопасно для оператора.

Если в результате различных непредусмотренных вариантов установки создаваемый шум превышает нормы, действующие в стране установки станка, Покупатель должен устранить причины этого воздействия или предоставить оператору соответствующее персональное защитное оборудование (наушники), предварительно убедив в необходимости его использования, а также регулярно проверять слух операторов.





ОСТАТОЧНЫЕ РИСКИ

Несмотря на предупреждения и системы безопасности, которые применяет производитель, существуют остаточные риски, которые нельзя исключить.

Эти риски перечислены в таблице ниже, с предложениями по их предотвращению.

Таблица: Остаточные риски

ОЦЕНКА И ОПИСАНИЕ РИСКА

ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ

Риск порезать верхние конечности постоянно существует, и его нельзя исключить. Будьте крайне осторожны при использовании станка. Соблюдайте все безопасные расстояния.

В процессе отрезки не держите руки рядом с отрезным диском **01** и соблюдайте минимальную дистанцию 120 мм.

Режущая кромка отрезного диска **01** или наличие заусенцев могут быть причиной травм.

Используйте персональные защитные средства и соблюдайте осторожность.

Во время операций следите, чтобы рукав не вращался, создавая опасный эффект биения.

Очищайте толкающий рычаг **03** и не режьте на станке предметы, не входящие в область применения станка.

Утечки или просачивание: опасность поскользнуться и/или загрязнения окружающей среды.

Тщательно очищайте оснащение и рабочее место.

Защитные ограждения можно снимать **только через 5 минут** после окончания всех рабочих операций и полного отключения станка от электрической системы, чтобы избежать риска остаточного напряжения и снизить температуру сильно нагретых компонентов

Не снимайте защитные ограждения до отключения станка от сети питания и до того, как убедитесь в безопасности действий.

Пневматическая система может стать причиной серьезных травм и повреждений.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ не по назначению.

Плохая очистка: затрудняет прочтение знаков контроля и безопасности, что создает опасные ситуации.

Тщательно очищайте оснащение, таблички и рабочее место.

Внешние погодные факторы, такие как просачивание воды, низкие или высокие температуры, высокая влажность и т.п.

Следите за внешними условиями, подходящими для установки.

Аккумуляция энергии: внутри пульта управления **13** или в гидравлической или пневматической системе (если применимо).

Перед работой убедитесь, что с устройств ушла остаточная энергия.

Главный выключатель IG и другие устройства (по запросу) оборудованные системой блокировки.

Блокируйте при необходимости, чтобы избежать неправильной активации.

Недостаточное освещение или его отсутствие на рабочем месте.

Освещайте правильно.
Правильно располагайте зеркало.

Установка на небольшом пространстве, не позволяющем обеспечить свободное передвижение или надлежащий путь эвакуации с рабочего места в случае опасности.

Корректно выдерживайте безопасные расстояния.

Недостаточное обучение персонала или специалистов, привлекаемых к работе на станке.

Попросите Производителя или его Представителя провести дополнительное обучение.

4 – Подъем и транспортировка

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подъем

Подъем производится в местах, где обозначено и/или предусмотрено, установлены и/или могут быть установлены проушины 07, за которые можно правильно зацепить крюк или хомут (подходящего размера), как показано на рисунке.



Подъем должен осуществляться исключительно специалистами (монтажниками, операторами кранов, автотранспортной организацией и т.д.).

Средства, используемые для подъема (тросы, ПЭ стропы, цепи), должны выдерживать вес станка. Тросы должны образовывать угол менее или равный 90°. Подъемные тросы не должны повредить станок, при необходимости упакуйте станок в коробку или ткань.

При подъеме проверьте, что вес станка равномерно распределен по тросам, не делайте резких движений, которые могут привести к опасному раскачиванию груза.

Транспортировка

Транспортировка станка, особенно по дорогам, должна выполняться средствами и способами, позволяющими защитить компоненты станка (в особенности электронику) от сильных ударов, влажности, вибрации и т.п.



Распаковка и очистка компонентов

Обращаем внимание, что упаковка (дерево, гвозди, полиэтилен, металлические скобы, скотч и т.д.) может представлять опасность.

Ее необходимо удалить, используя соответствующие средства, и не оставлять в доступности лиц (в т.ч. детей), не несущих ответственности. То же относится и к инструментам, используемым для удаления упаковки (ножницы, молотки, клещи и т.д.).

Упаковка должна быть утилизирована в соответствии с действующими стандартами страны, где устанавливается станок. После вскрытия упаковки проверьте целостность и комплектность станка и убедитесь в отсутствии дефектов и повреждений. При необходимости немедленно остановите работу и свяжитесь с автотранспортной организацией или перевозчиком, а также проинформируйте производителя.

Удалите всю защитную пленку и выполните тщательную очистку с использованием подходящих средств для очистки поверхностей. Не используйте бензин, средства, содержащие трихлорэтилен, растворители или абразивные средства.

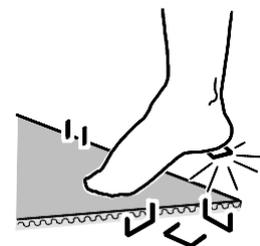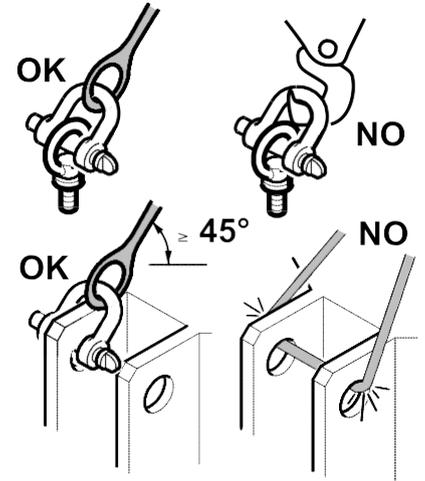

ПРАВИЛЬНЫЙ ПОДЪЕМ СТАНКА

Подъем должен осуществляться в соответствии с общими условиями, описанными ранее, с креплением в точках, отмеченных в инструкции к станку или на упаковке.

Как правило, станок представляет собой единый блок. В таблице ниже указан вес (масса) и другая нужная для правильного подъема станка информация.





Рекомендуется поднимать станок с помощью вилочного погрузчика.

Избегайте раскачивания станка и повреждения тросов.

Примечание: для подъема используйте только веревки и стропы; не используйте цепи, при контакте с которыми станок может быть поврежден.

Таблица: Точки подъема
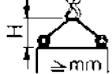
| Масса/ Вес в кг | Точки подъема | Минимальная высота строп | Проушины 07 UNI2947 | Хомуты UNI1947 |
|---|------------------|---|---|---|
|  | n°# |  |  |  |
| 370 | 4 | 1.000 | 10 | 16 |

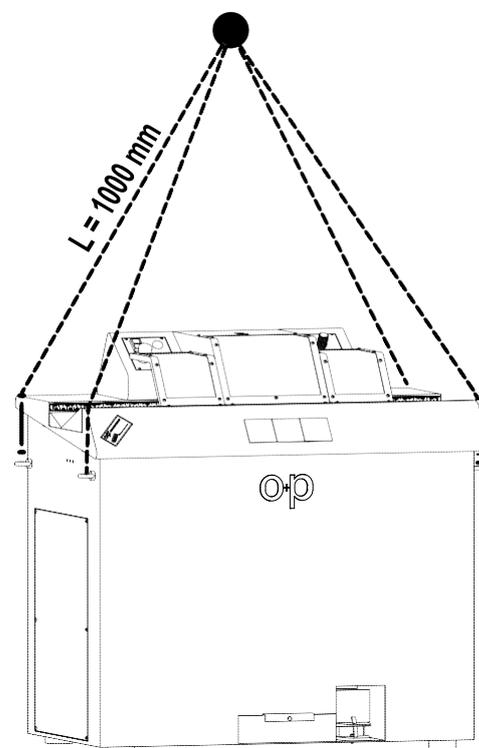

5 - Установка

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Способы установки

Станок должен быть установлен так, чтобы удовлетворять требованиям Клиента и условиям места, в котором он устанавливается.



Эта операция должна выполняться специалистами. Тем не менее, рекомендуется следовать указаниям, данным в этом руководстве.

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию НЕ МОЖЕТ восполнить техническую некомпетентность специалистов по установке. Поэтому они должны быть в состоянии прочитать и понять схемы, прилагаемые или предоставленные Клиенту заранее.

Предварительные проверки

- Проверьте прогнозируемые окружающие условия (взрывоопасная атмосфера, чрезмерная вентиляция или высокий уровень влажности) и убедитесь, что станок не подвержен воздействию погоды (дождь, ветер и т.д.)
 - Избегайте электромагнитных помех, которые могут нарушить нормальное функционирование электронного оборудования.
 - Устанавливайте станок в помещении, где можно выдержать безопасные расстояния, которые позволяют выполнять нормальные действия по эксплуатации / техническому обслуживанию.
 - Необходимо изучить место расположения станка, чтобы не создавать неудобства (окна или осветительные лампы, которые могут создавать яркий свет, сквозняки, узкие места с препятствиями и т.д.).
 - Убедитесь, что пол прочный и выдержит вес станка.
- Убедитесь, что станок установлен устойчиво и не создает посторонних вибраций.

Установите станок ровно и зафиксируйте его болтами или винтами, используя отверстия в основании и/или раме (если имеются).


- Проверьте на возможные столкновения с другими станками или подвижным оборудованием (например, мостовым краном).
- Удостоверьтесь, что напряжение электропитания соответствует указанному на информационных табличках станка или в руководстве.
- Проверьте, что двигатели вращаются в правильном направлении.
- Установите адекватную систему на электрической линии для защиты от перегрузок или коротких замыканий. Мы также рекомендуем установить защиту от чрезмерно низких напряжений.

Станок поставляется с подсоединенным кабелем, но без штепселя.

- Проверьте, что имеется адекватное ЗАЗЕМЛЕНИЕ.
- Удостоверьтесь, что пневматическая линия (если используется) защищена от подачи сжатого воздуха под давлением, превышающим 10 Атм.
- Проверьте наличие и количество гидравлической жидкости (если залита)



Во время работ по установке станка должны быть установлены ограждения знаки, указывающие "ВЕДУТСЯ РАБОТЫ".

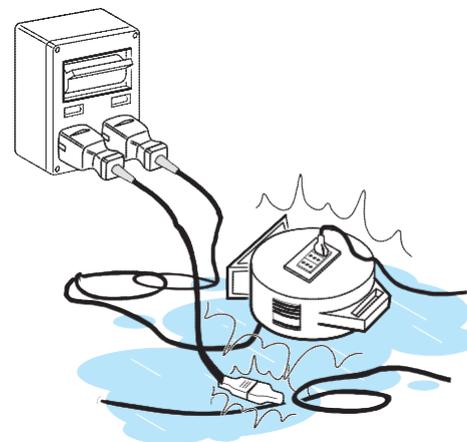



Данный документ является собственностью производителя или его представителя и не подлежит подделке, изменению, копированию или передаче третьим лицам без письменного разрешения

Двигатель 08 не работает при включении выключателя:

- Проверьте, не зафиксирована ли кнопка «АВАРИЙНОГО ВЫКЛЮЧЕНИЯ».
- Проверьте, соответствует ли стенной выключатель полярности выключателя станка.
- Проверьте, не сгорел ли предохранитель стенного выключателя.
- Проверьте все предохранители электрической системы станка.

Процедура установки

Установку необходимо производить с учетом всего вышеперечисленного и следуя процедуре, описанной ниже, в следующем порядке:

- Расположите станок на ровной поверхности; зафиксируйте его на полу, если для этого имеются соответствующие отверстия в основании станка.

- Если держатель рукава (Опция) **16** и счетчик метров и направляющая рукава (Опция) **15** входят в комплект, зафиксируйте их соответствующими болтами и расположите ровно.

- Особенно тщательно очистите движущиеся части станка, которые трутся друг о друга, и смазывайте их по необходимости, как описано в главе ОБСЛУЖИВАНИЕ.

- Нажмите кнопку АВАРИЙНОГО ВЫКЛЮЧЕНИЯ на панели управления **13**.

- Выключите главный выключатель **IG** и откройте дверцу электрической панели.

- Подключите электрическую сеть к клеммной панели RST на электрической панели с помощью соответствующего кабеля, закройте дверцу, но не включайте станок в сеть до того, как все последующие операции будут выполнены и вы ознакомитесь с оснащением и органами управления.



- Обеспечьте ЗАЗЕМЛЕНИЕ, подключив кабель к ближайшей точке заземления.



- Подключите станок к системе подачи сжатого воздуха (если применимо).

Убедитесь в надежности подключения к системе подачи сжатого воздуха.

- Убедитесь в отсутствии посторонних предметов на станке и особенно рядом с рабочей зоной.

- Перед включением станка прочтите главы ОСНАЩЕНИЕ и ЭКСПЛУАТАЦИЯ.

- Первое действие, которое необходимо выполнить – проверить направление вращения отрезного диска **01**, как указано на самом диске и на толкающем рычаге **03**.

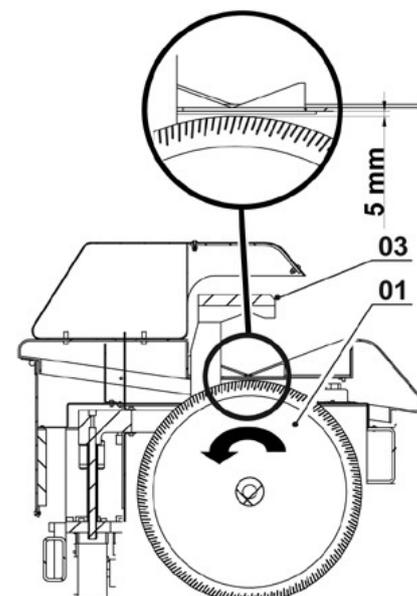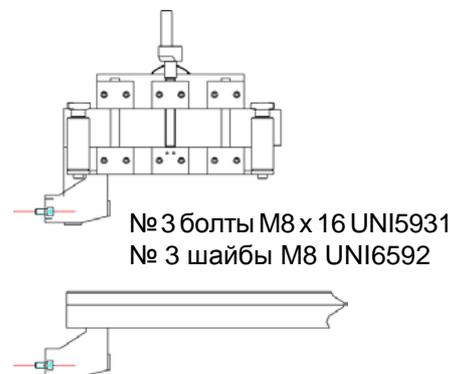

6 - Оснащение

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Доскональное знание оснащения – одно из основных условий предотвращения повреждений станка и травм оператора.



Поэтому мы рекомендуем внимательно прочитать инструкцию и, при возникновении сомнений или обнаружении неточностей в информации, обратиться к производителю за разъяснениями.

Не используйте станок, если:




- Если вы не прошли обучение по работе на данном или аналогичном станке.
- Если вы не понимаете, как он работает.
- Если вы не уверены в последовательности действий.
- Если вы обнаружили отклонения от нормы при работе.
- Если возникают сомнения или противоречия с вашим личным опытом, инструкцией или с мнением других операторов.

Если возникают противоречия относительно предоставленной технической информации, необходимо обратиться к первоисточнику «ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ» на языке издания документа (итальянский).

Работодатель обязан убедиться в соблюдении условий, описанных выше, а также в том, что проведено качественное обучение персонала, привлекаемого к работе на станке.

Производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный станку или оператору вследствие некомпетентности, плохой подготовки или отсутствия обучения.

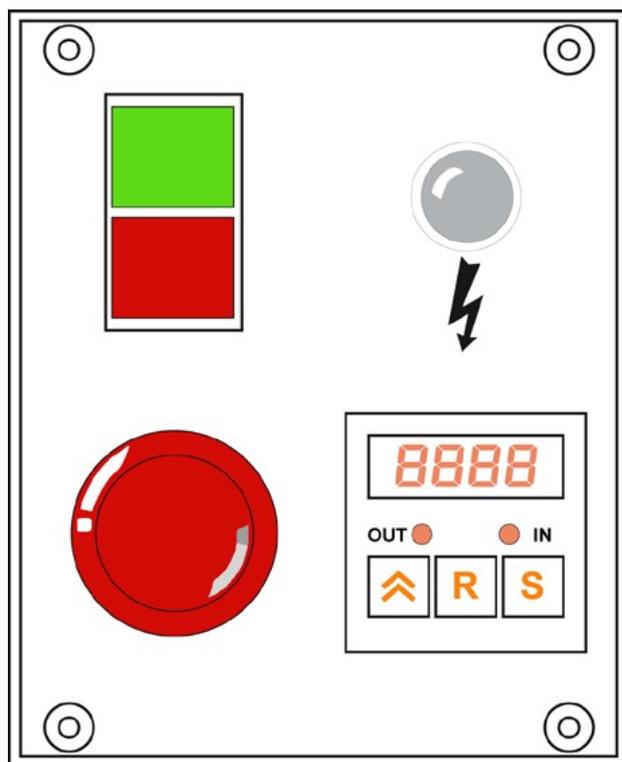

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

На кнопочном пульте управления 13 имеются следующие элементы управления:

СТАРТ

Кнопка СТАРТ (Start) используется для запуска вращения отрезного диска 01; эту кнопку нужно нажать при запуске станка, а также в случае перепада напряжения для питания вспомогательной цепи, или после аварийной остановки.

СТОП

Кнопка остановки. Останавливает рабочий цикл.

АВАРИЙНАЯ ОСТАНОВКА

Красная кнопка аварийной остановки используется для незамедлительной остановки станка. Поверните кнопку в направлении, указанном стрелкой, для возобновления работы.

ЛАМПОЧКА

Индикатор наличия в станке электричества.

СЧЕТЧИК

Счетное устройство используется для установки количества отрезов, которое необходимо выполнить. Нажмите кнопку S, для того чтобы отобразить цифры на экране, нажимайте эту же кнопку снова, чтобы перейти от десятков к сотням или тысячам. Используйте кнопку УВЕЛИЧИТЬ для увеличения значения. Нажмите R для выключения индикатора OUT и для запуска процесса отрезки. При достижении установленного числа отрезов индикаторная лампочка OUT загорится снова. Для перезагрузки нажмите R снова.

IG ГЛАВНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

Главная кнопка ВКЛ./ВЫКЛ., которая включает станок. Она располагается на станке справа и может быть заблокирована, чтобы предотвратить случайный запуск.

ПАНЕЛЬ РЕГУЛИРОВКИ СКОРОСТИ


К панели регулировки скорости **10** относятся следующие компоненты:

СКОРОСТЬ

Регулятор скорости при движении прижимного рычага **03** вниз в процессе отрезки.

На этапе приближения рукава к диску скорость движения рычага неизменна. Настройка скорости устанавливается после этапа приближения со специфическим приближением.

ВАЖНО: для отрезки небольших диаметров требуется более высокая скорость, рукава больших диаметров необходимо отрезать на невысокой скорости.

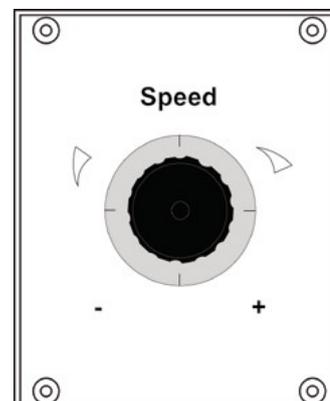

НОЖНАЯ ПЕДАЛЬ

Ножная педаль **05** используется для опускания прижимного рычага **03**. Если педаль отпустить, рычаг автоматически поднимется вверх.



7- Эксплуатация

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Перед началом проверки функций и работы станка необходимо выполнить ряд обязательных проверок. Необходимо полностью изучить главу ОСНАЩЕНИЕ и функции, выполняемые командами, а так же расположение кнопок STOP (СТОП) и устройств аварийной остановки.



Перед выполнением какой-либо операции Вы должны прочитать, понять и верно выполнить все условия, обозначенные ранее в руководстве и/или приложениях.

Ввод в эксплуатацию

- Подключите линию к сети питания Покупателя.




При подключении станка к сети возможно неожиданное движение, поэтому оставайтесь на безопасном от станка расстоянии.

- Включите питание станка, используя главный выключатель **IG**, и станок автоматически настроится для работы.
- Деактивируйте кнопку АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ, активированную ранее.
- Нажмите кнопку СТАРТ (START), а затем сразу же кнопку СТОП (STOP) (в некоторых случаях одна и та же кнопка имеет обе эти функции).
- Убедитесь, что двигатель **08** вращается в правильном направлении (см. стрелку непосредственно на двигателе). При необходимости измените порядок фаз источника питания и повторите действия.
- Снова включите питание станка, используя главный выключатель **IG**.
- Убедитесь в исправности защитных устройств и выполнении вышеописанных условий работы (см. главу ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ).
- Прочтите информацию об ОСТАТОЧНЫХ РИСКАХ и примите ее во внимание.
- Убедитесь, что в рабочей зоне нет посторонних лиц, не участвующих в рабочем процессе.
- Выполните все настройки и приступайте к работе, как описано ниже.

ПРОЦЕДУРА РАБОТЫ

- Перед использованием станка убедитесь, что рядом с отрезным диском **01** нет никаких посторонних объектов.
 - Проверьте, чтобы отрезной диск был правильно установлен в соответствии с направлением вращения двигателя.
- Если отрезной диск не вращается в правильном направлении, переключите фазы электрической проводки. Подключите сжатый воздух и внимательно следите за прижимным рычагом **03**, который может двигаться быстрее или медленнее.
- Включите станок, нажав на кнопку СТАРТ (START).
 - Установите значения давления и скорости, а также помните, что для оптимизации процесса отрезки требуется отрегулировать скорость опускания прижимного рычага **03** таким образом, чтобы маленькие диаметры отрезались при большей скорости, а большие диаметры при невысокой скорости.
 - Настройте, как требуется, СЧЕТЧИК на панели управления **13**.
 - Настройте, как требуется, счетчик метров **15** (Опция).
 - Если станок не используется, он автоматически выключится через 15 минут.

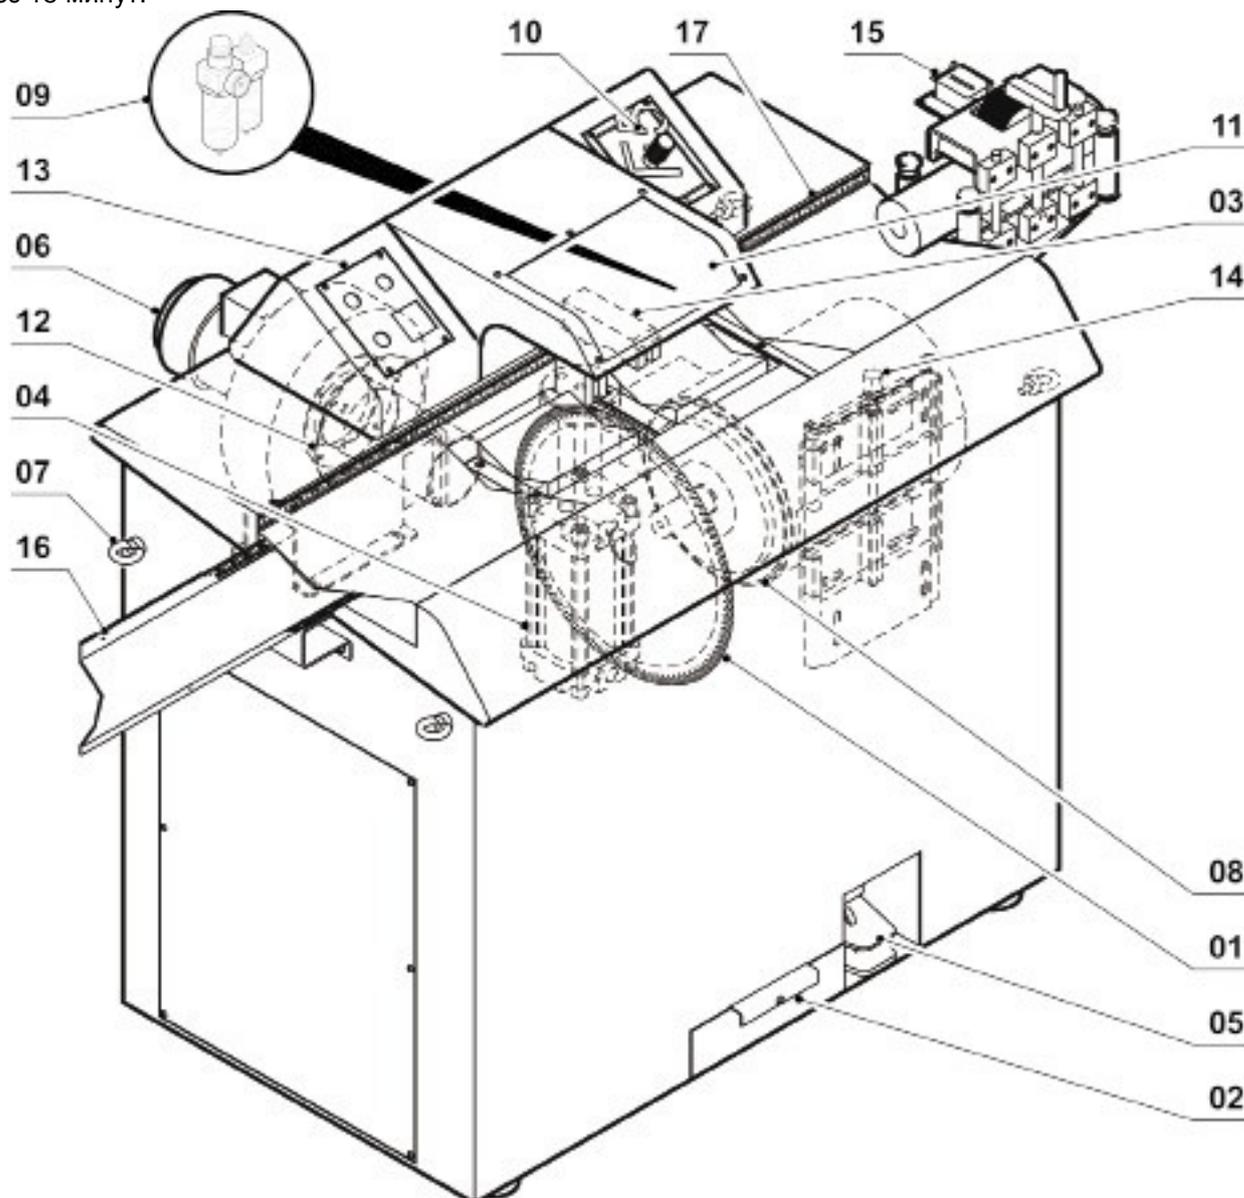

8 - Обслуживание

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Обслуживание и смазку необходимо производить при выключенном и обесточенном станке, если не рекомендовано другое.



Обслуживание и смазка должны производиться квалифицированным сервисным персоналом.

Убедитесь, что количество и/или тип используемого масла соответствуют требуемым. Никогда не смешивайте масла разного качества или марок.

Не используйте для очистки ветошь, оставляющую на поверхности волокна, т.к. они могут загрязнить жидкости или повлиять на их свойства.

Избегайте ненадежного ремонта – все ремонтные работы должны выполняться с использованием оригинальных запасных частей.

Всегда используйте индивидуальное защитное снаряжение, предоставляемое работодателем (перчатки, спецодежду, обувь и т.д.).

Обслуживающий техник обязан незамедлительно сообщать об отклонениях от нормы в работе: просачивание, истирание, износ и т.д.

Не разрешается использовать станок при обнаружении каких-либо проблем до их устранения или до восстановления нормальных условий работы.

Производитель не несет никакой ответственности при несоблюдении периодичности обслуживания, рекомендованной в данной инструкции по эксплуатации и приложениях ней, а также, если обслуживание было поручено некомпетентным сотрудникам, или характеристики используемых смазочных материалов отличаются от рекомендованных.



Помните, что гидравлическое масло, смазка и смазочные материалы могут быть причиной опасных ситуаций (см. главу ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ). То же относится и к инструментам или аксессуарам, используемым для обслуживания станка



Плановое обслуживание
Дата операции

Таблица: Плановое обслуживание

| | Периодичность |
|--|----------------------|
| - Очистка рабочего пространства и рабочего места..... - Очистка технических и предупреждающих информационных табличек..... - Очистка панелей управления..... - Очистка станка, в особенности, рабочих зон..... - Проверка функционирования главного выключателя IG, всего оснащения и систем безопасности..... | 24 ч |
| - Проверка уровня масла блока сжатого воздуха 09 Убедитесь в отсутствии протечек, при необходимости закрутите все гайки и/или замените фитинги или уплотнения (если применимо)..... - Удаление конденсата блока сжатого воздуха..... | 200 ч |
| - Затяжка всех болтов станка..... - Замена или очистка фильтра сжатого воздуха..... - Очистка различных частей блока сжатого воздуха..... - Проверка штоков и электроклапанов..... - Проверка тормоза главного двигателя 08 - Очистка и смазка подвижных частей..... - Проверка масла штока 04 | 2.000 ч |
| - Комплексное сервисное обслуживание станка..... | 12.000 ч |

Текущее обслуживание

ОПИСАНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПРОВЕРОК

Каждый день очищайте рабочее место, технические таблички и информационные таблички по технике безопасности, панели управления и станок в целом (т.к., например, скользкая или грязная рукоятка может увеличить риск возникновения опасной ситуации).

Используйте сжатый воздух для удаления остатков пыли или грязи на держателе рукава.

- **Каждый год** проверяйте и подтягивайте все болты станка с учетом правильных моментов затяжки. Также проверяйте надежность крепления электрических кабелей к оборудованию, их целостность и защитные оболочки.

- **Каждый день** проводите визуальную проверку систем безопасности и проверяйте, что они активированы. **В конце каждой смены** проверяйте, что настенный выключатель работает исправно.

- **Каждый месяц** проверяйте уровень масла в емкостях блока сжатого воздуха **09** и доливайте при необходимости.

- **Каждый месяц** очищайте прозрачные емкости блока сжатого воздуха **09**; НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ растворители, которые могут разрушить уплотнения.

- **Ежемесячно** или по необходимости удаляйте конденсат из блока сжатого воздуха.

- **Каждый год** меняйте или очищайте фильтр блока сжатого воздуха.

- **Каждый день** проверяйте на отсутствие протечек трубопроводы и фитинги. Затяните все гайки, если течь не прекратится, поменяйте фитинги, рукава, трубки или уплотнения (если применимо).

- **Каждый год** проверяйте поршни и соленоиды, замените при необходимости.

- Поршень **04** приводится в движение с помощью гидравлического блока; как минимум, каждый год проверяйте уровень гидравлического масла и доливайте при необходимости.

- **Каждый год** или при необходимости очищайте и смазывайте подвижные части; особенно когда станок открыт для замены отрезного диска.

- Если станок проработал **около 6 лет**, проведите комплексную проверку и полное сервисное обслуживание станка.


Для этого свяжитесь с производителем, или его представителем.

- **Каждую неделю** проверяйте и очищайте при необходимости ящик для отходов отрезки **02**.


СИМВОЛЫ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ



24 ч

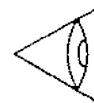


2.000 ч

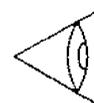

24 ч

09

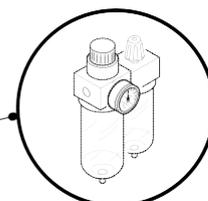


200 ч




2.000 ч



200 ч

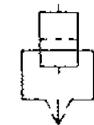

2.000 ч

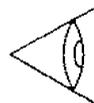


24 ч




2.000 ч

2.000 ч

2.000 ч

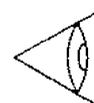

12.000 ч

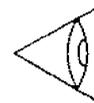

40 ч

Для выполнения нижеперечисленных действий предварительно ознакомьтесь с каталогом ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

- Регулировка и замена отрезного диска

Если рукав не отрезается до конца, необходимо проконтролировать и отрегулировать расстояние между отрезным диском **01** и передним краем металлического кожуха. Для регулировки этого расстояния, которое должно составлять примерно 5 мм, необходимо открутить болты **(А)** которые фиксируют крышку; поднимите крышку и зафиксируйте ее с помощью упорного стержня **(С)**. Открутите болты **(В)** панели между двигателем и отрезным диском; настройте регулировочный болт **14**; закройте крышку.

Заблокируйте болты **(В)** и соберите снова.


Если отрезка была выполнена неправильно, необходимо заменить или заточить диск. Для этого необходимо, помимо поднятия крышки, снять панель, открутив болты **(А)**.

Открутите болты **(В)** панели между двигателем и отрезным диском. Сохраняя соединение между двигателем и заблокированным диском, снимите гайку (или гайки – в зависимости от модели) с обратной стороны.

Снимая диск, будьте осторожны – не порежьтесь.

Установите новый, или заточите имеющийся отрезной диск, обращая особое внимание на правильное направление вращения, указанное на отрезном диске.

Отрегулируйте расстояние до диска и установите все компоненты обратно, как описано выше.



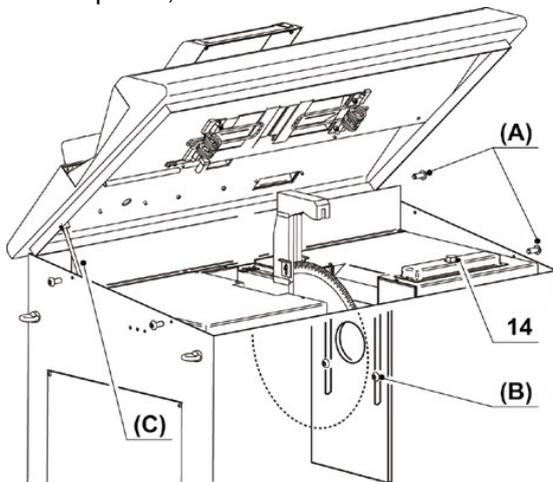


- Регулировка тормоза двигателя


Главный двигатель **08** оснащен нормально замкнутым тормозом, который позволяет быстро остановить вращение диска, когда устройство выключается. **Каждый год** или по необходимости проверяйте воздушный зазор тормоза, особенно расстояние между вращающейся и неподвижной частями.

Для обеспечения доступа к тормозу необходимо снять панели на боковой части станка или верхнюю панель (в зависимости от модели станка). Снимите защитную панель вентилятора двигателя. Отрегулируйте гайку **(Т)** вала электродвигателя до достижения оптимального расстояния 0,2, как показано на рисунке.

Затем установите все компоненты обратно.

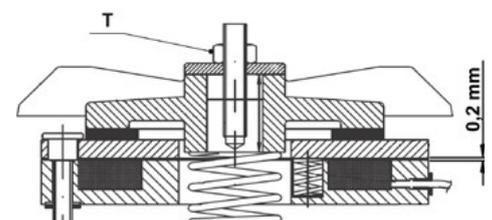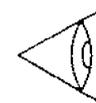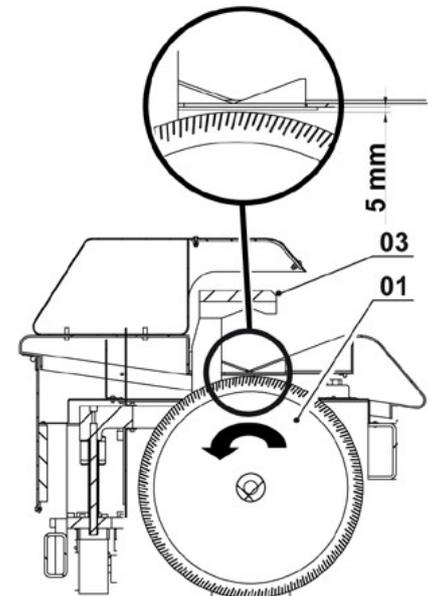

Смазочные материалы и обозначения
Таблица: Смазочные материалы и обозначения
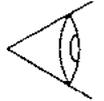
| Описание | Смазочные материалы | Ref. UNI 7164 ISO 34978 | Символ | |
|---|---|-------------------------------|----------------------------------|--|
| | | | DIN 30600 ISO 7000 | ICON |
| МАСЛО Гидравлическое | MOBIL OIL DTE 25 AGIP OSO 46 | HM46 | |  |
| МАСЛО Смазка направляющей | MOBIL VACTRA 4 AGIP EXIDIA HG320 | G220 | |  |
| МАСЛО Для смазки | TELLUS SHELL 22 | | |  |
| РАСТВОРИТЕЛЬ Для очистки | SOLVENT Q UNI EN ISO 9001/2000 | | | |
| СМАЗКА Общего применения | KLUBER STABURAGS NBU 30 | | DIN 1102 |  |
| ОЧИСТКА | | | DIN 484 ISO 423 |  |
| ПРОВЕРКА УРОВНЕЙ | | | DIN 691 ISO 159 |  |
| ПРОВЕРКА НА ПРЕДМЕТ ТЕЧЕЙ И ПРОСАЧИВАНИЯ | | | DIN 257 ISO 29 |  |
| ПРОВЕРКА ФИЛЬТРОВ | | | DIN 668 ISO 114 |  |
| ОБЩАЯ ПРОВЕРКА НА ПРЕДМЕТ АНОМАЛИЙ И НЕИСПРАВНОСТЕЙ | | | DIN 1279 ISO 421 |  |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! НЕ ПОВРЕЖДАЙТЕ ДОКУМЕНТ И НЕ НАРУШАЙТЕ ЕГО ЦЕЛОСТНОСТЬ | | | DIN 1677 ISO 81 |  |
| ОБЩИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ | Обслуживание следует производить при выключенном станке и исключительно с помощью высококвалифицированных специалистов, если другое не обозначено в инструкции. | | DIN 1008 ISO 434 |   |
| СПЕЦИАЛЬНАЯ ОДЕЖДА | Всегда используйте персональное защитное оборудование. | | UNI 7543 CEE 92/58 DPR 524 |  |



ХРАНЕНИЕ И ДЕМОНТАЖ

Хранение станка и длительный перерыв в эксплуатации

Если станок не используется в настоящий момент или находится на хранении в течение длительного периода времени, убедитесь, что он правильно упакован.

Станок должен храниться в закрытых, хорошо вентилируемых помещениях, при отсутствии негативно влияющих на оборудование факторов, особенно на электронные компоненты. Защищайте неокрашенные части от коррозии, используя подходящие смазки или спреи. При необходимости храните станок с дегидратирующими солями.



В любом случае, после долгого периода простоя станок нуждается в проверке и осмотре квалифицированным персоналом, что не описывается в настоящем руководстве - обратитесь к производителю за инструкциями.

Вывод из эксплуатации, демонтаж или списание станка

Отсоедините все линии подачи энергии: электрические, пневматические и т.д.

- Опорожните все баки и удалите компоненты, содержащие вредные вещества.
- Сбросьте давление во всех емкостях, чтобы обезопасить их.
- Удалите остаточное напряжение и/или энергию.
- Утилизируйте различные типы материалов, их которых состоят компоненты станка, через места сброса отходов, подходящие для этой цели:



Пользователи должны утилизировать оборудование таким образом, чтобы не допустить загрязнения окружающей среды, и доставлять его в пункты сброса отходов, одобренные для переработки электрического и электронного оборудования.

Производитель не несет никакой ответственности за вред, причиненный окружающей среде и системам, используемым для утилизации материалов: части станка, смазки, и проч. Необходимо утилизировать в соответствии с законодательством.

Убедитесь в том, что нерабочий станок или станок на хранении полностью открыт и не имеет компонентов в натянутом состоянии (например, пружины, цилиндры и т.п.).

Таблица: Утилизация компонентов

| КОМПОНЕНТ | МАТЕРИАЛ |
|---|--|
| Буферная батарея..... | никель/литий/свинец/кислоты |
| Монитор ПК и/или дисплей..... | медь/газ под давлением |
| Рама..... | сталь FE37, дуговая сварка |
| Защита..... | окрашенная и обработанная сталь/покрытие |
| Краска..... | RAL |
| Двигатели..... | сталь/чугун/медь |
| Переходники..... | сталь/чугун |
| Втулки или антифрикционные материалы..... | бронза/латунь/тефлон/силикон |
| Опоры..... | чугун/сталь/FE52 |
| Подшипники..... | сталь |
| Уплотнения..... | резина/тефлон/Витон/вулкан/кевлар |
| Электрические кабели..... | медь/резина |
| Рукава (низкое давление)..... | нейлон |
| Рукава (высокое давление)..... | сталь/резина |
| Предохранители..... | медь/сталь/керамика |
| Гибкие платы..... | медь/жесть/кислоты/резина |

9 – Каталог запасных частей


ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В запросах на запасные части следует указывать:

- Тип станка
- Серийный номер
- Номер запасной части
- Номер страницы
- Описание позиции
- Требуемое количество
- Для электрических составляющих указывайте дополнительно: напряжение (В) и частоту (Гц).




Для сохранения гарантии используйте исключительно оригинальные запасные части.

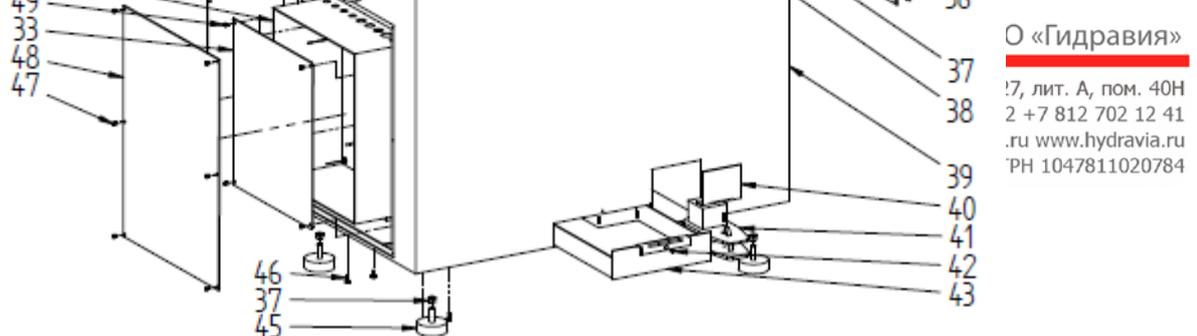


О «Гидравия»


г.7, лит. А, пом. 40Н
2 +7 812 702 12 41
.ru www.hydravia.ru
PH 1047811020784

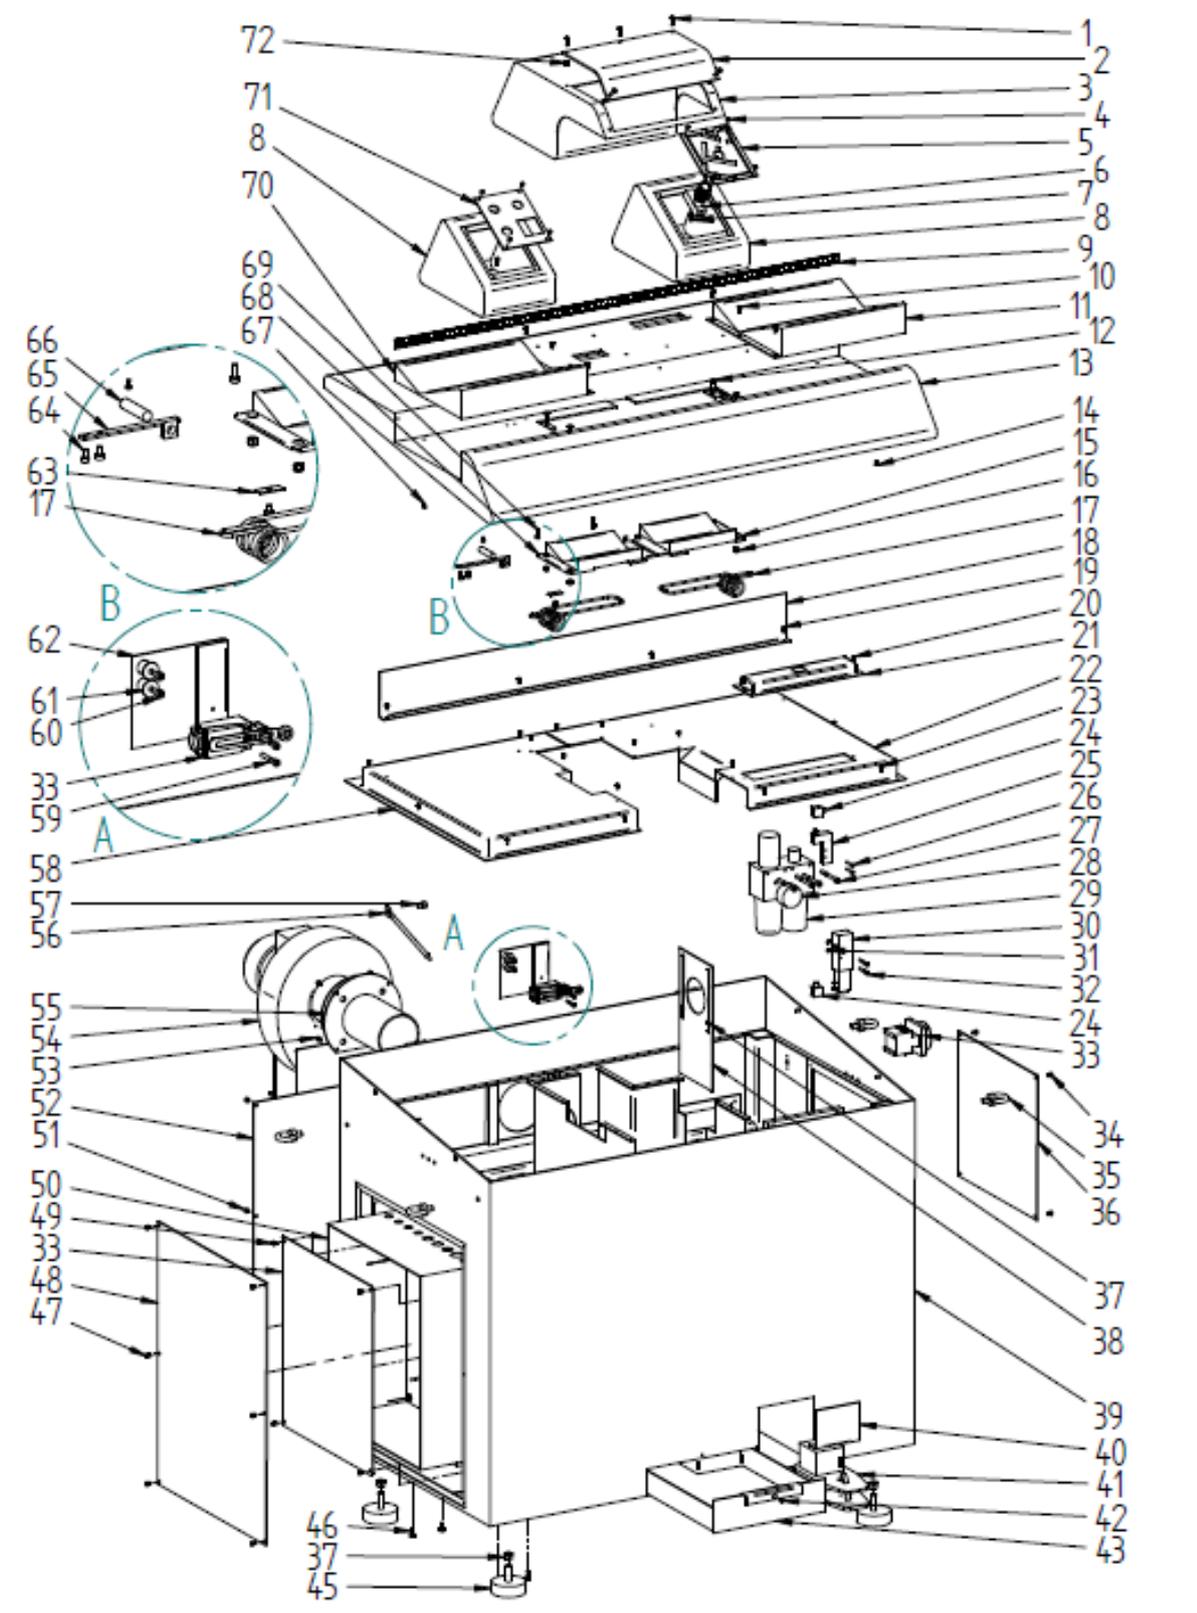

Данный документ является собственностью производителя или его представителя и не подлежит подделке, изменению, копированию или передаче третьими лицами без письменного разрешения

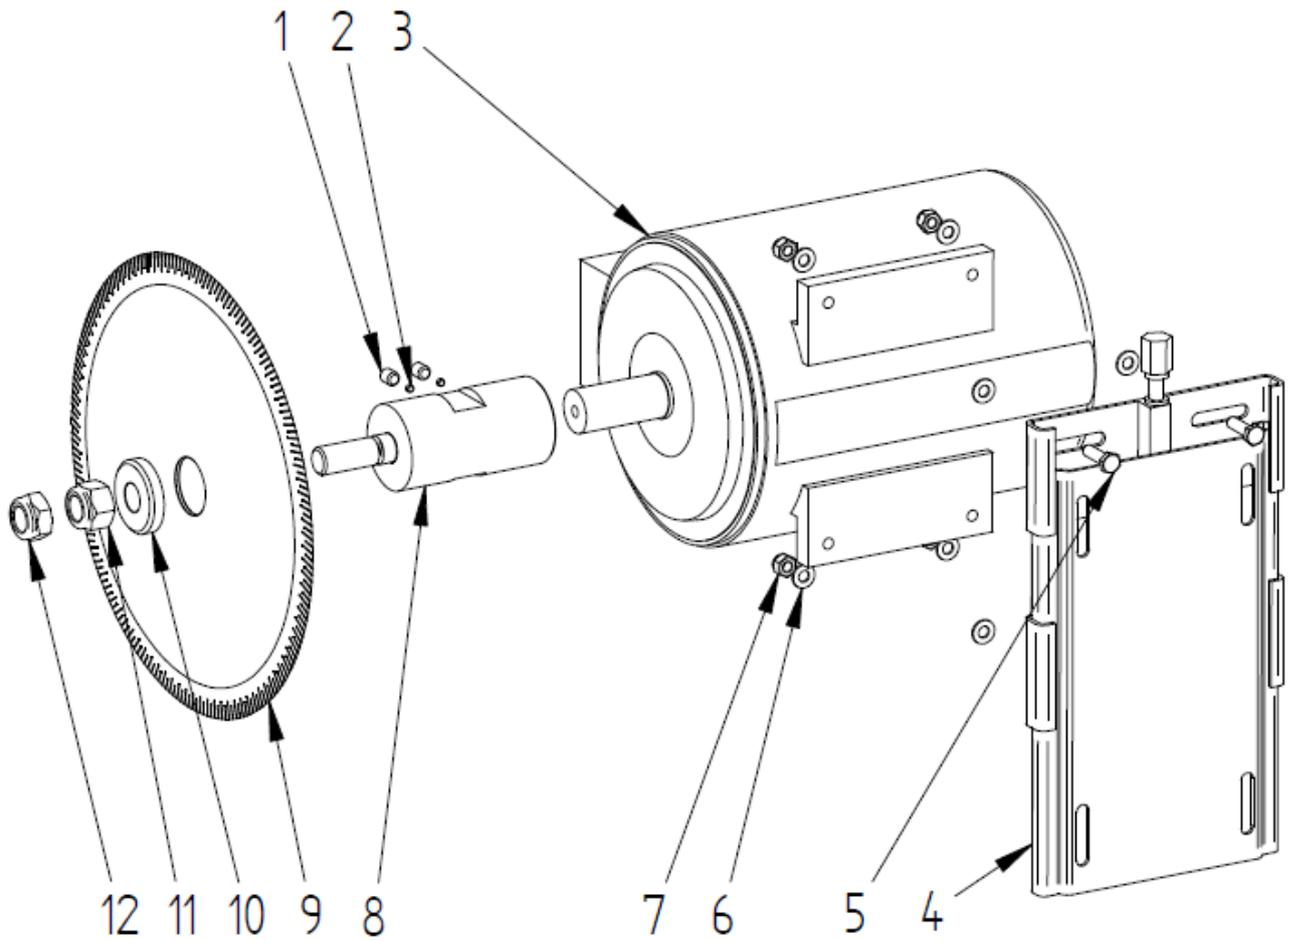

Данный документ является собственностью производителя или его представителя и не подлежит подделке, изменению, копированию или передаче третьим лицам без письменного разрешения

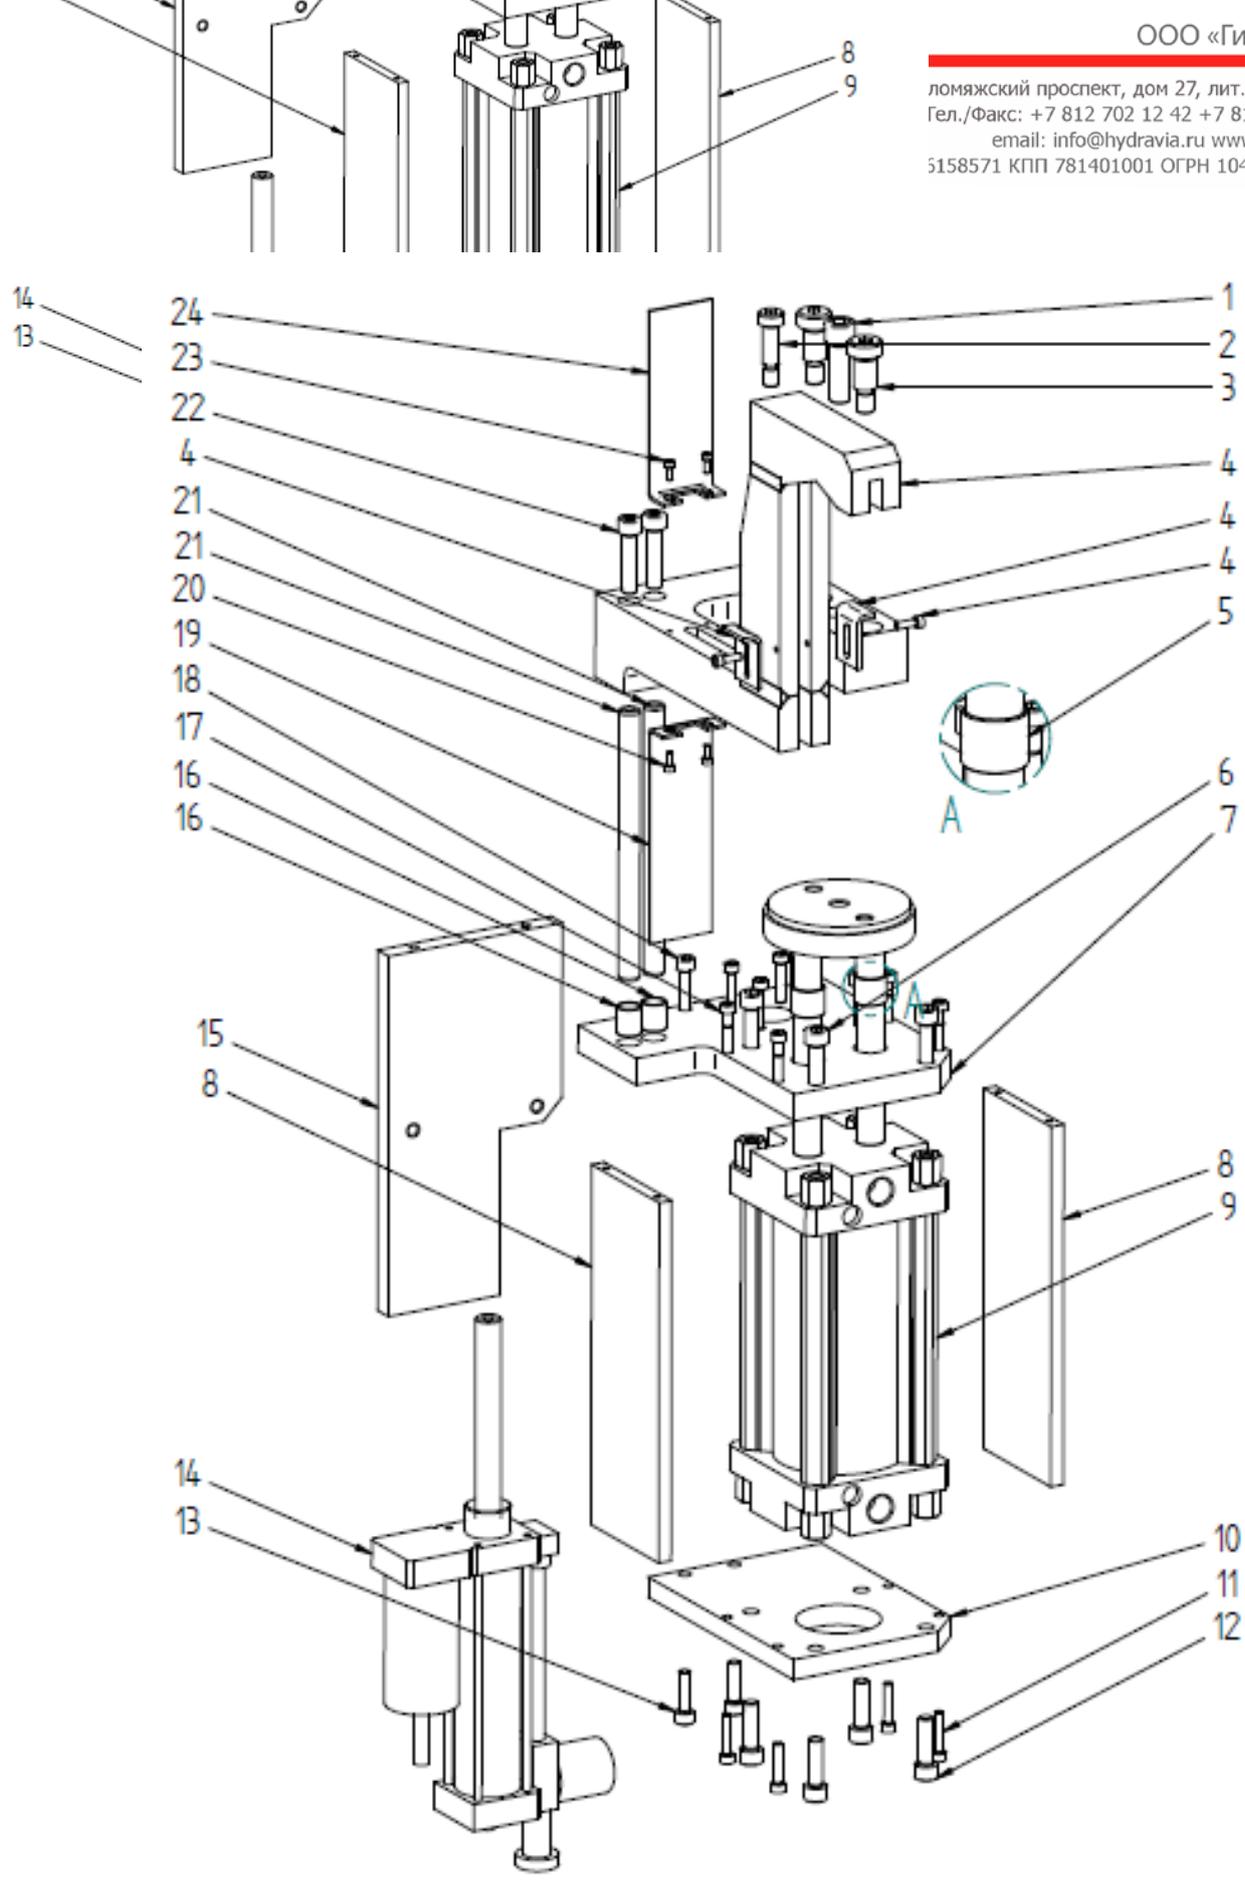

10 – Список приложений

В дополнении к данной инструкции по эксплуатации и обслуживанию, в качестве приложений по запросу предоставляется следующая документация (если применимо):

- Монтажные схемы
- Гидравлические схемы
- Пневматические схемы
- Декларация о соответствии
- Инструкция по смене напряжения питания
- Инструкция по замене фильтров, по чистке и смазке (Н Серия)
- Инструкции и/или торговые каталоги на станки или детали станков, подходящих для Вашей модели.



Данный документ предназначен к прочтению профессионалами и/или специалистами. Поставляется документация, предназначенная только для Вашего станка.



Инструкция и данные приложения не подходят в качестве компенсации недоработок при обучении или в профессионализме операторов, и, таким образом, Покупатель должен убедиться, что сотрудники способны правильно интерпретировать содержание документации.



ВАЖНО!
Информация, представленная в этом документе, частично взята из документов разных поставщиков. Данный документ содержит только необходимую информацию для использования и текущего обслуживания станка.



DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DECLARATION OF CONFORMITY

2006/42/CE Nuova direttiva per la marcatura CE
(Abrogazione della direttiva 98/37/CE ex 89/392/CEE)

2006/42/CE New machinery directive for the CE
(Abrogation of Directives 98/37/CE ex 89/392/CEE)

NOI - WE

OP S.r.l.

(Nome del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella comunità - Supplier's name)

Via del Serpente, 97 - 25131 BRESCIA

(Indirizzo completo - Address)

DICHIARIAMO SOTTO LA NOSTRA ESCLUSIVA RESPONSABILITA' CHE IL PRODOTTO :
DECLARE UNDER OUR SOLE RESPONSIBILITY THAT THE PRODUCT :

TF4

(nome - name, tipo - type, modello - model / n° di serie - serial number)

- **La macchina non rientra nell'elenco contenuto nell'Al. IV della Direttiva Macchine 2006/42/CE**
The machine is not part of the list included in Ann. IV Machinery Directive 2006/42/CE.
- **La macchina rispetta i requisiti essenziali di sicurezza indicati sulla Direttiva Macchine e successive modifiche:**
The machine follows the safety requirements included in the Machinery Directive and its following modifications:

2006/42/CE
2006/42/EC
2006/95/CE
2006/95/EC
2004/108/CE
2004/108/EC

DIRETTIVA MACCHINE
MACHINE DIRECTIVE
DIRETTIVA BASSA TENSIONE
LOW VOLTAGE DIRECTIVE (LVD)
DIRETTIVA COMPATIBILITA' ELETTROMAGNETICA
ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC)

- **La macchina è provvista di marcatura CE**
The machine is provided with EC mark

- **Norme di riferimento applicate:**
Applied references normative:
UNI EN ISO 12100:2010
UNI EN ISO 12100:2010

CEI EN 60204-1
CEI EN 60204-1

Brescia, li


DANIELE PIANTONI

(nome e firma o timbratura della persona autorizzata)

(name and signature or equivalent marking of authorized person)

Dichiaro che il Fascicolo Tecnico è costituito presso OP s.r.l. Via del Serpente 97, 25131 BRESCIA We
declare that the technical documentation is established c/o OP s.r.l. Via del serpente 97, 25131 BRESCIA
La persona responsabile del fascicolo tecnico è il Sig. Massimo Ziliani Resp. Ufficio Tecnico.

Our technical manager, Mr. Massimo Ziliani
, is responsible for the technical dossier.

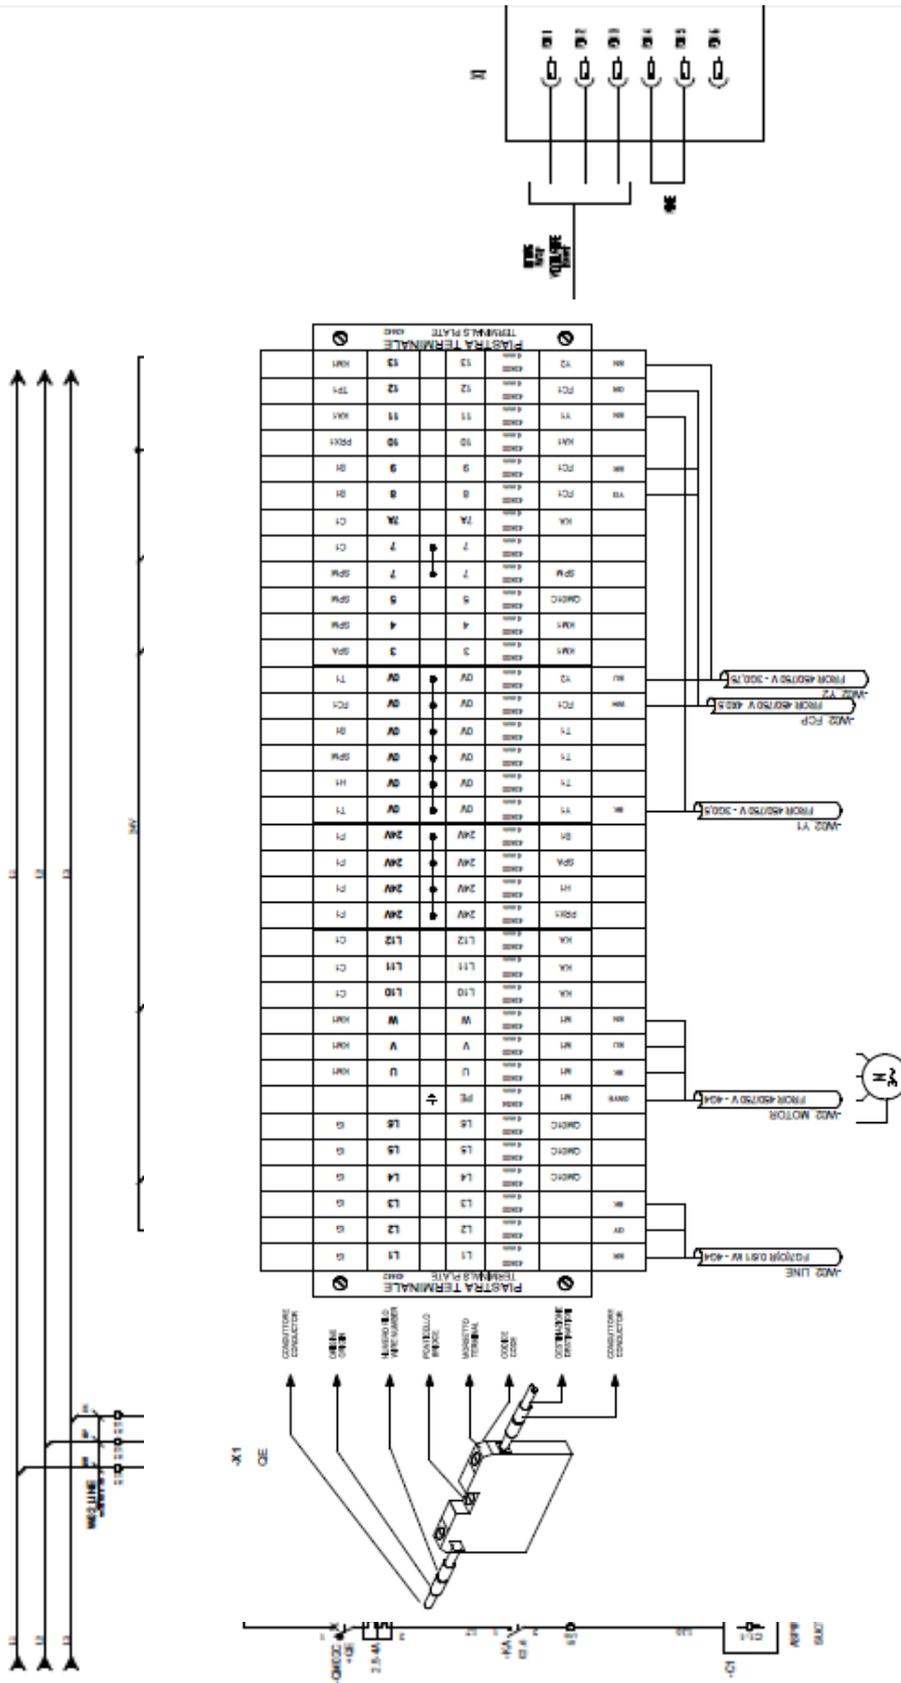

С
Х
Е
М
А

Э
Л
Е
К
Т
Р
И
Ч
Е
С
К
О
Й

С
И
С
Т
Е
М
Ы

**СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
ВНУТРЕННЯЯ ПЛАТА**

**PIASTRA INTERNA
INTERNAL PLATE**

390 mm

Данный документ является собственностью производителя или его представителя и не подлежит подделке, изменению, копированию или передаче третьим лицам без письменного разрешения


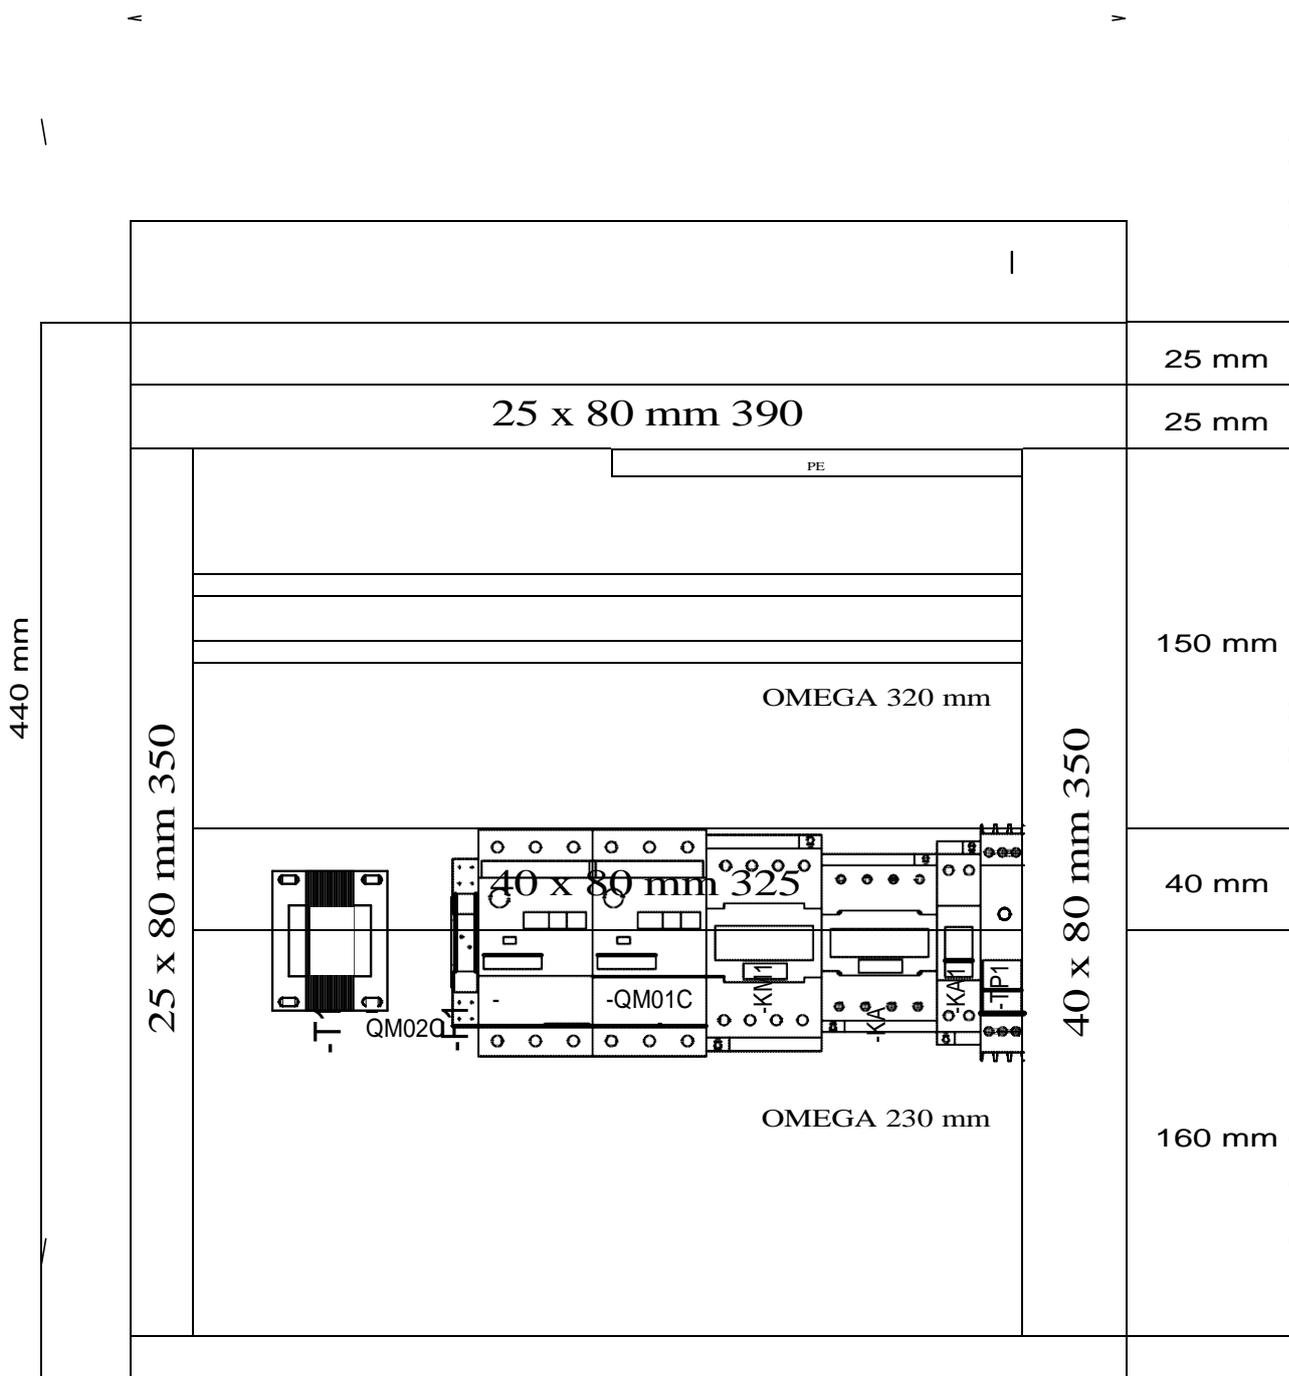


СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



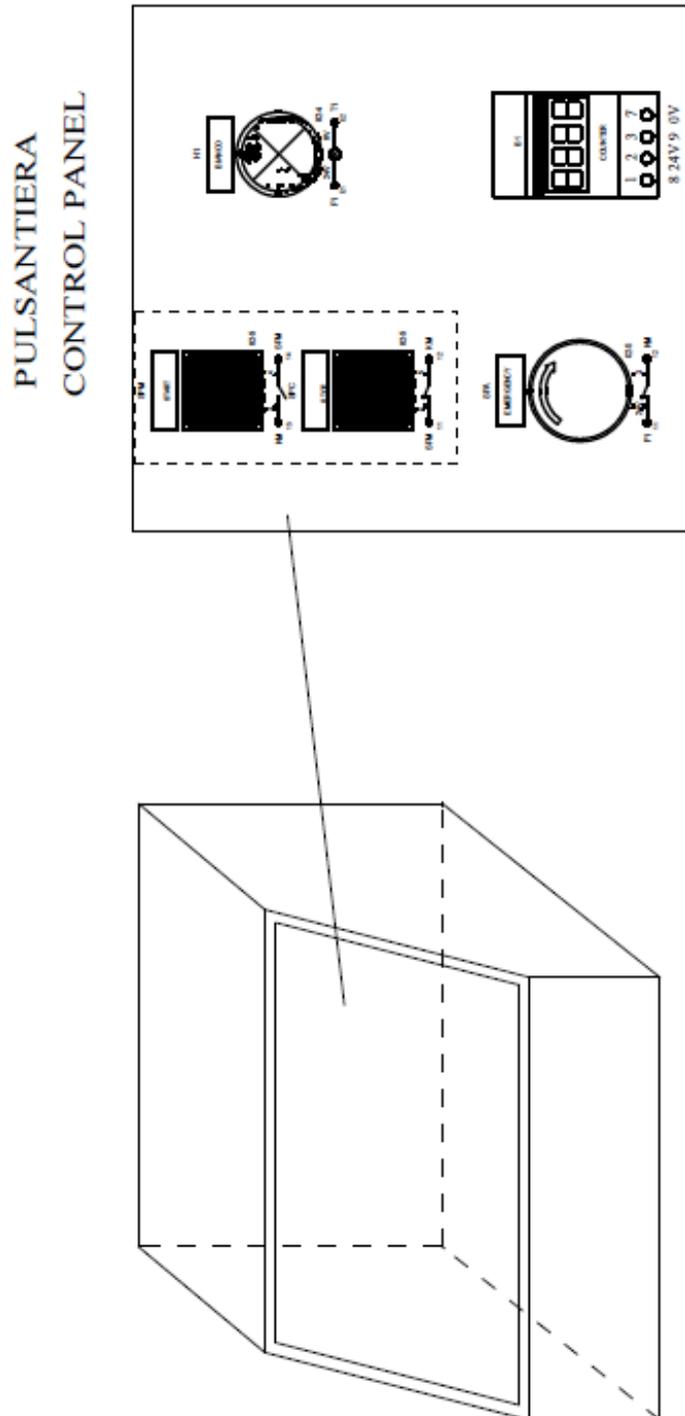


LISTA MATERIALI / Material list

| Sigla/code | Descrizione | Description | |
|------------|---|----------------------------------|--|
| C1 | CUSTODIA INCASSO 1 LEVA 6P | Housing | |
| C1 | CUSTODIA MOBILE ORIZZONTALE 6P PG16 | Housing | |
| C1 | FRUTTO PRESA 6P + T | Power socket | |
| C1 | FRUTTO SPINA 6P + T | Power plug | |
| QM02C | MAGNETOTERMICO 2.5-4A | Thermal switch | |
| QM02C | CONTATTI FRONTALI 1NO + 1NC | Contacts | |
| IG | SEZIONATORE QUADRIPOLORE RETROQUADRO 32A | Disconnect switch 4 poles 32A | |
| IG | MANOPOLA FRONTALE PER PER SE32300 | Handle | |
| QM01C | MAGNETOTERMICO 9-14A | Thermal switch | |
| QM01C | CONTATTI FRONTALI 1NO + 1NC | Contacts | |
| F1 | PORTAFUSIBILE 5X20 | Fuse support | |
| F1 | FUSIBILE VETRO 5X20 RAPIDO 2A | Fuse | |
| T1 | TRASFORMATORE 400-230/24V 30VA | Transformer | |
| H1 | LAMPADA SPIA BIANCA | White lamp | |
| H1 | CASTELLO PORTA CONTATTI IN PLASTICA | Contacts support | |
| H1 | ELEMENTO LUMINOSO CON LED BIANCO 24VAC/DC | White led lamp | |
| KM1 | CONTATTORE 11KW 24VAC | Contact | |
| KM1 | CONTATTI AUSILIARI 1NO+1NC | Auxiliary contacts | |
| SPA | PULSANTE FUNGO 30MM ROSSO GH.PLASTICA D.22 | Emergency button | |
| SPA | CASTELLO PORTA CONTATTI IN PLASTICA | Contacts support | |
| SPA | CONTATTO - 1NO - | Contact | |
| SPA | CONTATTO - 1NC - | Contact | |
| SPM | PULSANTE LUMINOSO DOPPIO TASTO | Double luminous button | |
| SPM | ELEMENTO LUMINOSO CON LED VERDE 24VAC/DC | Led lamp | |
| SPM | CASTELLO PORTA CONTATTI IN PLASTICA | Contacts support | |
| SPM | CONTATTO - 1NO - | Contact | |
| SPM | CONTATTO - 1NC - | Contact | |
| TP1 | TEMPORIZZATORE MULTIFUNZIONE | Multifunctions timer | |
| B1 | CONTAPEZZI | Counter | |
| FC1 | FINECORSA A LEVA REG. C/ROTELLA D. 18 | Lever limit switch (wheel D. 18) | |
| KA | CONTATTORE 4KW 24VAC | Contact | |
| KA1 | RELE' RSB MINIATURA 2 CONTATTI DI SCAMBIO 24VAC | Relay | |
| KA1 | BASE PER RELE' RSB 1-2 CONTATTI | Base for relay | |
| KA1 | STAFFA DI MANTENIMENTO IN PLASTICA | Plastic bracket | |

Данный документ является собственностью производителя или его представителя и не подлежит подделке, изменению, копированию или передаче третьим лицам без письменного разрешения

ИНСТРУКЦИЯ ПО СМЕНЕ НАПРЯЖЕНИЯ

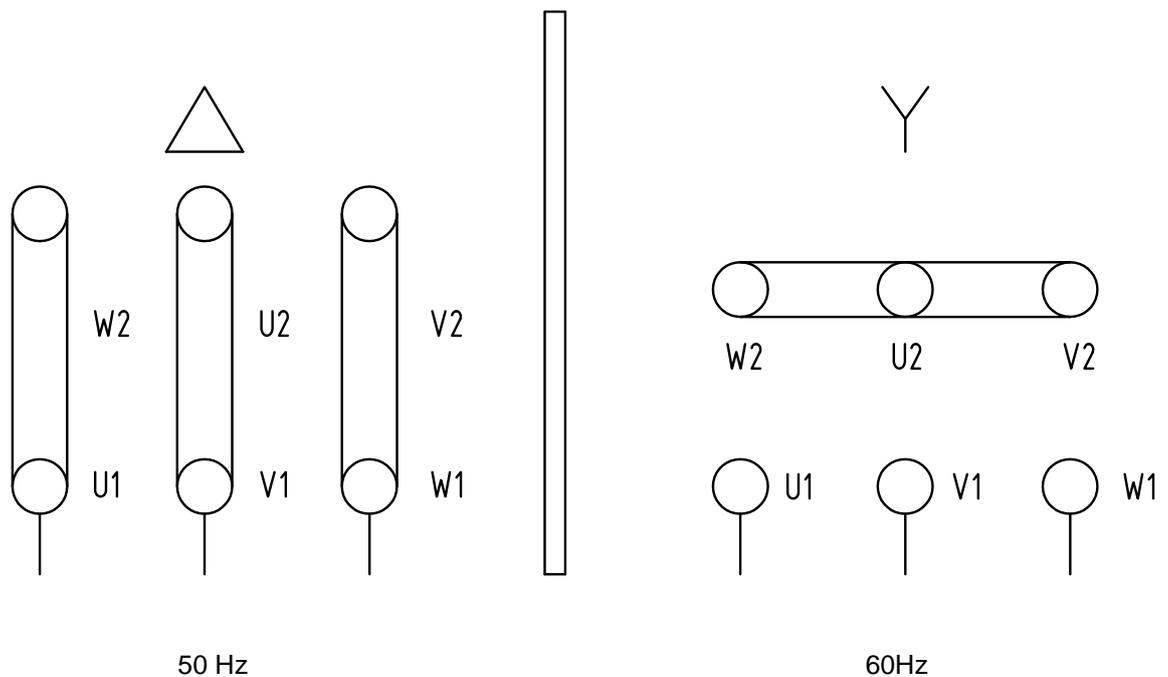

Соединение Δ
 минимальное напряжение 215 В
 максимальное напряжение 240 В


соединение Y
 минимальное напряжение 375 В
 максимальное напряжение 420 В

соединение Δ
 минимальное напряжение 215 В
 максимальное напряжение 290 В

соединение Y
 минимальное напряжение 375 В
 максимальное напряжение 500 В

Поменяйте соединительные планки в коробке зажимов двигателя.

СХЕМА ПНЕВМО-ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

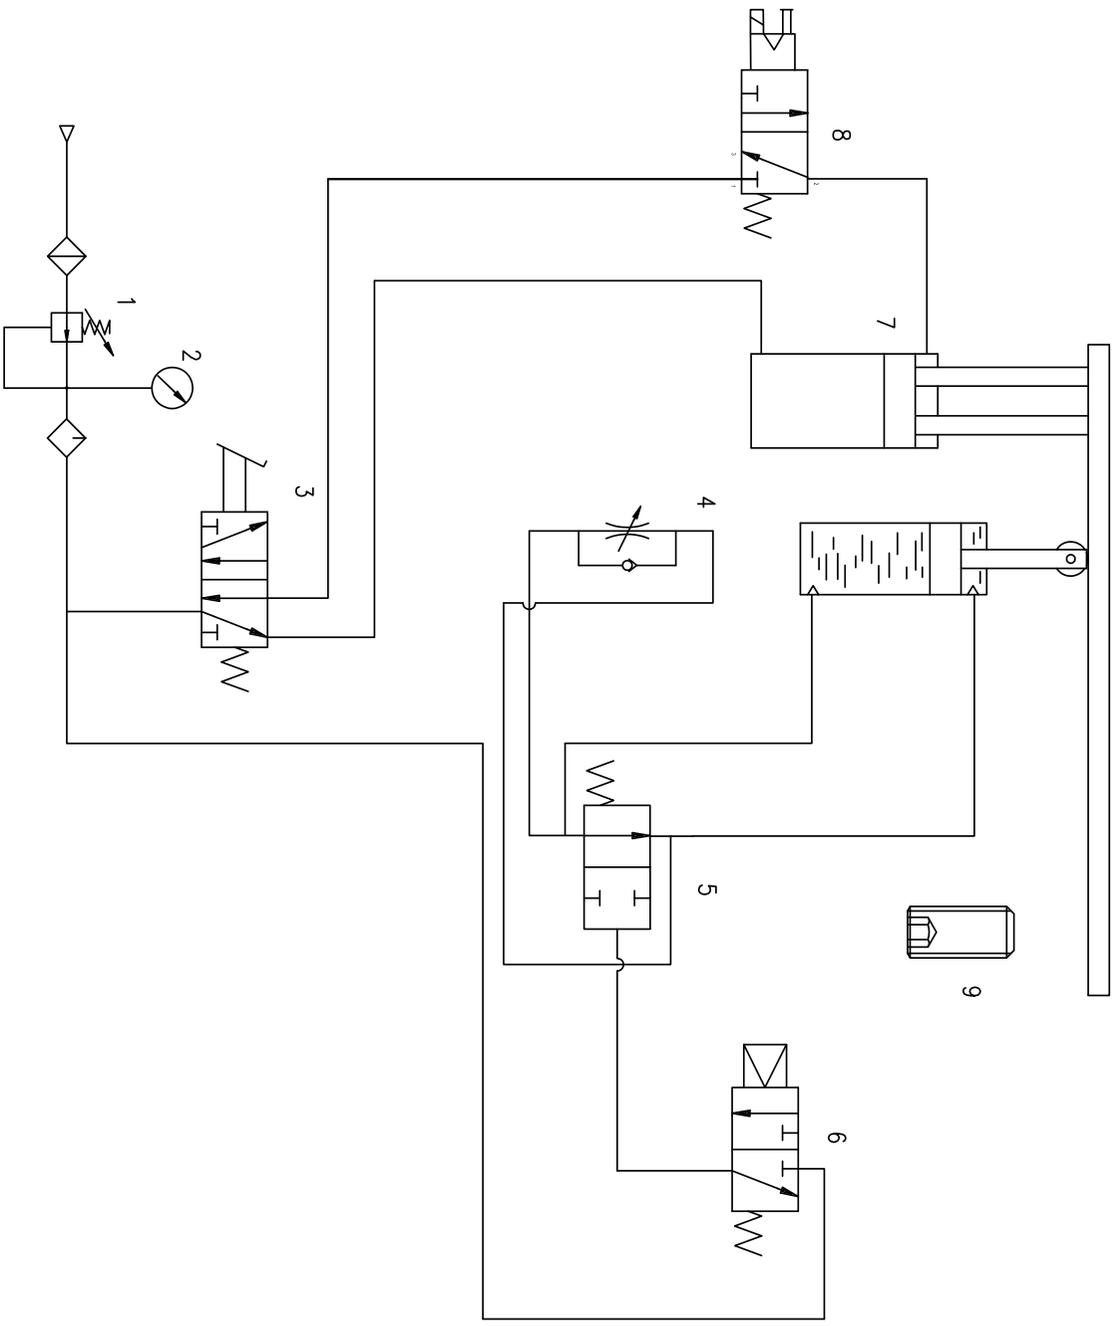

| POSIZIONE | DESCRIZIONE | POSITION | DESCRIPTION |
|-----------|-----------------------------|----------|--------------------------------|
| 9 | SFNSOR-NDUTTVO | 9 | INDUCTIVE SWITCH |
| 8 | --I ROVALVOLA | 8 | ELETRIC VALVE |
| 7 | CILINDRO ASTE GEMELLAI_ | 7 | TWIN ROD CYLINDER |
| 6 | ELETROVALVOLA | 6 | ELETRIC VALVE |
| 5 | CONTRO O IDRAUICO IN SPINTA | 5 | HYDRAUIC THRUST CONTROL |
| 4 | REGOLATORE DI FLUSSO | 4 | FLOW ADJUSTER |
| 3 | PFDA F PNFUMATICO | 3 | PNFUMATIC PFDA |
| 2 | MANOMETRO | 2 | PRESSURE GAUGE |
| 1 | GRUPPO F.R.. | 1 | FI TR ADJUSTER UBRICATION UNIT |